


위험성평가 절차 확인서

현장소장	본사담당	대표이사
		

현장명 : 보문 제5구역 주택재개발 정비사업 신축현장

2024 년 08 월 27 일

1. 위험성평가 절차

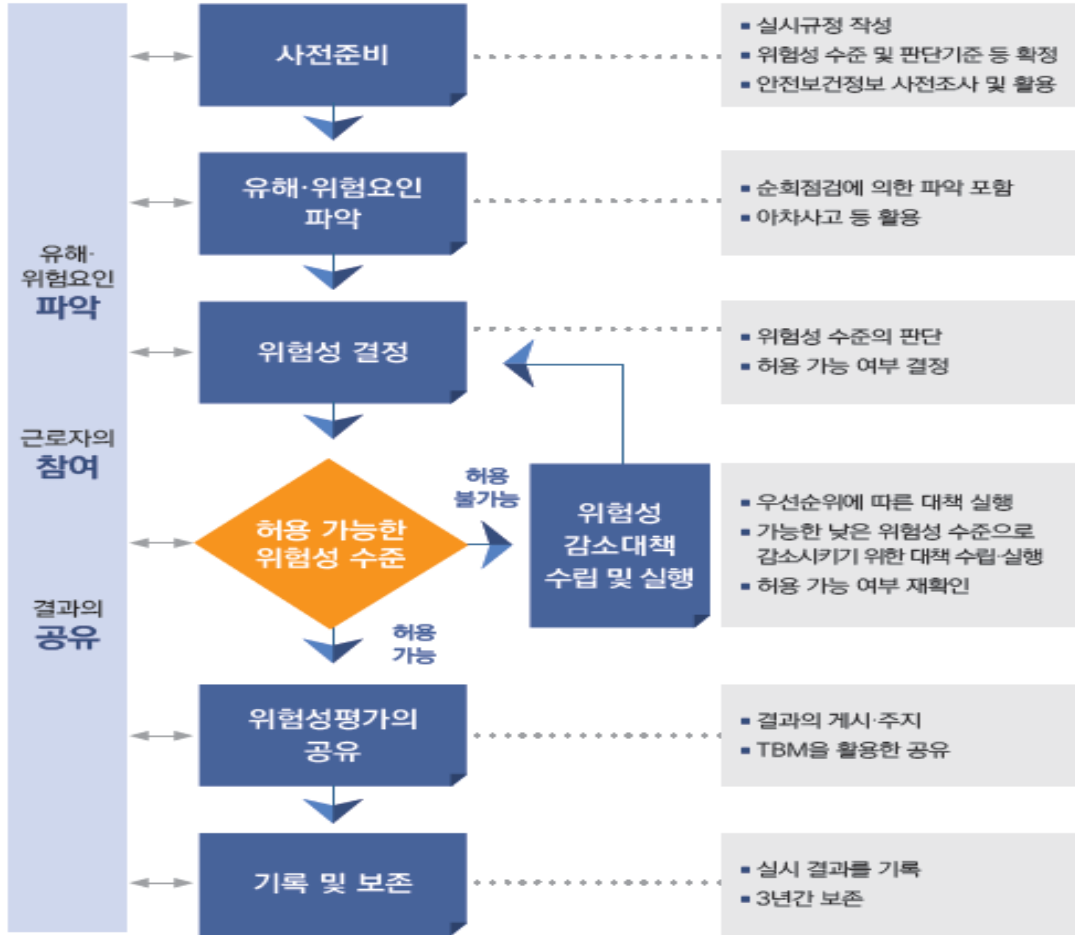

2. 위험성평가 검토의견

본사담당:

대표이사:

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업
 협력회 사 (주)휘강건설
 회차 2024년09월 1회차
 관리기 간 2024년09월01일~2024년09월15일

현장총괄소장	안전공구장	공사공구장	보건관리자	현장소장	직영반장
					
2024-08-30	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-29	2024-08-29	2024-08-29

협력회사 회의 및 검토 내용

- *공종별 TBM시 상시위험성평가를 기반으로 위험성평가 전파를 실시
- 상등급 점검사항은 필히 작업구간을 확인
 - 단위작업별 유해위험요인 및 안전대책을 전파
 - 최근 재해사례 및 조치점검사항 전파

현대산업개발 검토의견

회의 참석자

협력사소장: 정 용 현 (서명) 안전관리자: 박 성 훈 (서명)
 근로자(팀장): 양 창 수 (서명) 근로자(팀장): 백 종 기 (서명)
 근로자(팀장): 고 기 주 (서명) 근로자(팀장): 이 용 식 (서명)
 근로자(팀장): 손 원 출 (서명)

사진대지



※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서, 주간공정표

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
1	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내(자재인양구, 타설구간, 자재적치구간 등)	현장 내 건설기계(이동식 크레인, 지게차, 펌프카, 믹스트럭 등) 작업시	현장 내 건설기계 작업주변 유도원 미배치 및 통제미흡으로 인한 충돌, 협착위험	부딪힘	상	1. 건설기계 작업시에는 유도원 배치관리 2. 작업반경 구획설정 및 통제관리 철저 3. 작업반경 내에서 통제시 충돌, 협착위험이 없도록 장비와 이격 유도하며, 운전원 시야각내에서 통제관리 *지하층 지게차 작업시 시감응 카메라 설치 실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	양창수	강민수	09/01~09/15
2	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	대형거푸집 및 철근 선조립 설치마감	대형거푸집 및 철근 선조립 전도방지 지지대 설치불량으로 전도, 협착	넘어짐	상	-대형거푸집 및 철근 선조립 설치 후 전도 방지 지지대 고정 및 확인(7월 2회차 도출) ; 쇄기목 설치 철거 ; 지지간격 1.8M 이내(8월 1회차 도출) -대형거푸집 높이 및 길이 6M 이내 제작(8월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	백종기	윤경수	09/01~09/15
3	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	시스템동바리 보 상부작업	상부에서 작업시 추락	떨어짐	상	-상부로 이동 후 즉시 생명줄 설치 -안전고리 체결 후 작업 실시 *보 브라켓 사용시 멩에위치 간섭으로 보 전락위험이 있는 구간은 브라켓 설치를 생략하되 기둥과 기둥간 필히 생명줄 설치 후 작업을 진행토록 한다. -안전벨트 고리 길이와 작업구간 거리가 여의치 않을경우에 안전벨트고리를 추가 연결하여 생명줄에 체결후 작업을 진행토록 한다.	백종기	강민수	09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상, 중, 하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
4	건축	철근콘크리트공사	거푸집등바리공사	현장 내	지게차 자재 하역 및 운반 작업시	A. 지게차 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에 대한 위험발생 B. 작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C. 자재 하역 및 운반작업시 후방사각지대에서 접근하는 근로자를 발견하지 못하고 부딪히는 위험.	부딪힘	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.-지게차 차량동선파악 및 사각지대가 발생하지 않도록 사전 현장확인 -하역운반기계 작업시에는 반드시 사각지대에 신호수 배치하여 운영관리 *지하층 지게차 작업시 시감용 카메라 설치 실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
5	건축	철근콘크리트공사	거푸집등바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	형틀 작업위한 동근톱 사용시	동근톱 사용중 회전하는 톱날에 손가락이 베일 위험	절단 · 베임	중	1. 동근톱사용 작업전 작동상태 확인하고 톱날에 인접하여 작업시 보조도구를 이용하여 톱날에 상해를 입지 않도록 작업한다 2. 동근톱 날접촉방지 커버 부착 및 유지상태 확인후 작업하도록 한다 3. 손 말림예방을 위해 면장갑 착용금지관리	백종기		09/01~09/15
6	건축	철근콘크리트공사	거푸집등바리공사	현장 내	근골격계질환 유발 작업시	*철근운반 및 거푸집등 골조자재에 따른 중량물 취급 및 부적절한 작업 자세 (쪼그려 앉는 작업자세) *철선(반생)작업시 반복적인 손목 사용 *철근 배근 및 형틀, 비계 작업시 무리하게 팔을 뻗는 자세	근골격계질환	중	1. 1인 최대15kg미만으로 인력작업 실시 (15kg이상시 2인1조 작업) 2. 작업 전/중/후 스트레칭을 통한 근육이완 3. 적절한 휴식시간 제공(50분작업, 10분휴식) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
7	건축	철근콘크리트공사	거푸집등바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간	1.용접/용단 중 불티 비산으로 화재(하부층, 구조물 등등) 2.주변/인화/가연물에 의한 화재	화재	중	1.작업장 주위 소화기 비치 2.용접기 미사용시 전원 차단 3.불티비산 방지 조치, 틈새막기(불티비산 방지포등) 4.상하동시작업, 간섭작업 금지, 감시자 배치 5.인화/가연성 물질 제거, 곤란시 이격 및 불티 차폐 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이정현		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
8	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간	라스망 작업전 철근 용접 및 기둥구간 용단시 개인보호구 미착용으로 감전	전기접촉	중	보안면, 용접장갑등 안전방호구 착용 실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이정현		09/01~09/15
9	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	형틀 작업위한 망치작업 시	거푸집 조립을 위해 망치를 이용해 작업중 튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입을 위험	맞음	중	1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다 2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도 한다	백중기		09/01~09/15
10	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	이동식크레인 및 타워크레인 인양작업시	A.크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C.인양작업시 로프파단으로 낙하 D.자재 및 철근등 양중시 유도로프 미체결로 인한 자재 하역시 주변작업자 충돌 E.자재인양시 사클방향 뒤틀림으로 인한 풀림으로 인양자재 낙하 F.타워크레인 작업시 전문교육기관 교육 미이수 인원 신호로 인한 위험 노출	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인 한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.슬링벨트 수시점검 및 작업시작 전 슬링 및 달기기구 점검 D.양중시 전담신호수 배치 및 양중구간 내 근로자 출입을 금지 E.자재인양시 사클방향 올바른 방향인지 확인후 양중 실시 F.타워크레인 작업시 전문교육기관 교육 이수 인원만 신호관리 철저(8월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
11	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	이동식크레인 셋팅시	A.이동식크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C.아웃트리거 완전확장 미시행 및 전용받침 미사용으로 전도	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인 한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.지반상태 및 아웃트리거 완전확장, 전용받침 설치후 작업 실시	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
12	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	단부 및 오픈구 작업시	단부 및 오픈구에서 안전고리 미체결로인한 작업중 근로자 추락	떨어짐	중	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 조치 확인후 작업투입 2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 안전벨트고리 체결후 작업실시 3.안전대 부착설비 시공 불가시 안전블럭 활용하여 고리체결후 작업실시관리 4.1500이상 말비계 사용시 최하사점을 고려한 가슴높이 이상 체결관리 ; 말비계 난간이 아닌 구조물 체결관리 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
13	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	단부 및 오픈구 안전난간 설치,해체시	단부 및 오픈구 안전난간 설치,해체시 고소작업에 투입하여 경험미숙에 의한 추락되는 위험.	떨어짐	중	1. 비계 설치, 해체작업을 시행할 수 있는 자격(적격성)의 사전 규정 및 준수 2. 고소작업 투입 미 적격자에 대한 작업투입 금지 규정 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	손원출		09/01~09/15
14	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	타설구간	타설후 할석작업시(1분기 NEAR MISS)	함마드릴 작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래로 인한 안구손상 위험	맞음	중	함마드릴 및 비산작업시 보안경 착용후 작업실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
15	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	핸드 그라인더 작업시(1분기 NEAR MISS)	그라인더 작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래되어 안구손상 위험	맞음	중	그라인더 및 비산물 작업시 보안경 착용실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
16	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	타설구간	타설후 할석작업시(1분기 NEAR MISS)	할석 작업시 작업반경 미통제로 인한 낙하물 위험	맞음	중	할석 작업시 작업반경 구획설정 및 하부 통제조치 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
17	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	고소작업대(T/L) 사용(24년1분기 HDC재해사례)	고소작업대에서 정면하차로 인한 하차 중 발을 헛디뎠 떨어짐	떨어짐	중	1. 고소작업대 하강시 후방으로 하차 2. 고소작업대 발판 끝 미끄럼 방지조치 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이정현		09/01~09/15
18	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	수평목 설치(24년1분기 HDC재해사례)	수평목 못 고정시 보안면 및 보안경 미착용으로 인한 못이 날아와 맞음	맞음	중	1. 보안경 지급 및 착용 2. 수평목 작업시 타카 사용	백종기		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
19	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	주차장 B1F, B2F	합벽지지대 앙카 너트 조립 및 아웃트리거 설치	합벽지지대 매립앙카 설치시 용접불량으로 전도,충돌(타설시 축압으로 인한 등)	넘어짐	중	합벽지지대 매립앙카 설치시 용접관리 철저 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이정현		09/01~09/15
20	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	각 자재인양구	이동식크레인으로 장대철근 비대칭 양중작업시(2분기 NEAR MISS)	A.이동식크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C. 철근자재 기울임 과다로 인한 낙하 및 미끌림 방지 미실시로 인한 낙하	부딪힘	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C. 철근자재 기울임 양중시에는 기울임 과다 되지않도록 TBM 일일교육 및 라운드슬링벨트 두번이상 고임으로 인한 미끌림 방지철저관리 ; 2차 안전조치로 라쳇버클을 활용한 철근다발 2중묶음처리관리(1차 슬링벨트, 2차 라쳇버클묶음처리)	고기주		09/01~09/15
21	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	단부구간 협소지역 이동 및 작업시	-단부구간 내 협소지역 이동시 미승인 사다리 및 비규격품 발판대용 작업 및 승하강으로 추락위험 -단부구간 내 협소지역 작업시 고리체결 미흡으로 추락위험	떨어짐	중	-단부구간 내 협소지역 이동시에는 사전 승인 된 사다리 사용(아웃트리거 설치) -부착형 안전난간 설치시 이동불가구간 발생시 사전 안전팀 승인하여 일자형 사다리 임시사용 관리철저 -단부구간 내 협소지역 작업시 안전대부착설비 시공불가시 안전블럭 활용하여 고리체결 후 작업실시관리 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이용식		09/01~09/15
22	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간(2분기 NEAR MISS)	용접작업시 전격방지장치 미활성화로 인한 감전, 화재위험	전기접촉	중	용접작업시 전격방지장치 활성화 관리 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	이정현		09/01~09/15
23	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	각 집수정	집수정 주변 작업시(2분기 NEAR MISS)	집수정 주변 작업으로 인한 개구부덮개 밟고 작업시 추락위험	떨어짐	중	집수정 주변 작업시 개구부덮개 위 자재 및 밟고 이동금지관리 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상, 중, 하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
24	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	혹서기 건강관리(기온이상)	기온 이상승으로 인한 외부 작업시 고열에 의한 열사병, 열경련 등 건강장애 발생	기타	중	1.갈증이 날때 물을 자주 마시고 물과 식염수 작업장에 비치하고 휴식을 자주 취할 것 2.안전모 그늘이 착용 및 선크림, 선글라스 등을 사용해 자외선 노출 최소화하고 그늘진 곳에서 자주 휴식 취할 것 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
25	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	박리제 등 화학물질 사용 작업시	박리제 등 화학물질 사용 중 음용사고 발생	기타	중	1. 박리제 등 소분시 지정소분용기 사용(페트병,양동이 등 사용금지) 2. 경고표지판 부착하여 음용사고 예방(부동액 음용안전사고 예방등) 3. 무색,무취 화학물질 사용 자제(색소첨가 후 사용) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
26	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	현장 내 용접작업시	용접 작업시 흠, 산화철 등 비산물질에 의한 호흡기질환 발생	기타	중	1. 보안면,방진마스크 착용, 비산방지포 설치 2. 옥외작업시 바람을 등져서 호흡기 반대 방향으로 작업하여 노출을 최소화 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
27	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	시스템비계 및 시스템동바리 상부 작업시	시스템비계 및 동바리 상부 작업시 안전고리 미체결로 인한 추락위험	떨어짐	중	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 후 작업투입 2.시스템비계 및 동바리 상부 작업시 안전벨트고리 체결후 작업실시 * 승하강시 해치발판 사용 후 폐합조치관리철저(8월 1회차 추가도출) 3. 작업구간 내 필요에 의한 시스템비계 횡대 해체시 작업이 종료된 후에 복구조치관리(7월 1회차 도출) 4. 시스템비계 상부작업시 안전난간 밟고 작업금지관리(7월 2회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
28	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	거푸집 해체정리를 위한 망치작업시	거푸집 해체를 위해 망치작업시 작업중 튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입을 위험	맞음	중	1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다 2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도 한다	이용식		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
29	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 1F, 2F / 102동 1F, 2F	계단실 상부작업시	계단 경사로에 전도 및 단부에서 추락 ; 동선상 자재방치	떨어짐	중	-경사발판 설치 또는 최상단 담단 부족시 각재고정으로 미끄러짐방지 조치후 작업 -경사면 슬라브 설치후 난간대 설치전까지 생명줄에 고리체결 후 작업실시 ;동선상 자재방치 금지	백종기		09/01~09/15
30	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 1F, 2F / 102동 1F, 2F	계단실 상부 작업시	서포트 미고정으로 추락,붕괴	떨어짐	중	-서포트 누락없이 설치확인 -장선-멍에-서포트 간격확인 -상부작업시 안전대시설 설치 및 안전고리체결후 작업실시	백종기		09/01~09/15
31	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 1F, 2F / 102동 1F, 2F	슬라브 박리제 작업시	슬라브 미완성시 투입 ; 단부추락	떨어짐	중	-슬라브 미완성시 출입 통제 -상부 안전난간대 설치 완료후 박리제 도포 작업실시	양창수		09/01~09/15
32	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 1F, 2F / 102동 1F, 2F	슬라브 형틀작업시	멍에 or 장선 및 합판 설치시 추락	떨어짐	중	-합판 동선확보하면서 판개작업 실시 -안전대부착설비 시공 및 생명줄에 고리체결후 판개실시	백종기		09/01~09/15
33	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	거푸집 해체작업시	해체시 자재 투척으로 인한 비래위험	맞음	중	형틀 해체시 인원출입 통제 및 자재투척금지	이용식		09/01~09/15
34	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	고소작업대 작업시	장비이상으로 전도,협착, 충돌	장비고장	중	-일일점검표 점검확인 철저 -해당 정비공 월간점검 실시 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
35	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	고소작업대 작업시	고소작업대 작업중 추락 및 상승시 협착	떨어짐	중	-안전벨트 착용 및 안전고리 체결 철저 -작업전 과상승 방지봉 키높이 이상 유지 및 상태확인 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
36	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	고소작업대 작업시	이동 시 근로자 협착	부딪힘	중	-고소작업대 작업인원 특별안전교육 실시 및 숙련공 투입 -이동동선 확보 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
37	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	고소작업대 작업시	주요 동선 및 출입구측 고소작업대 작업시 주변을 살피지 못하고 상승 하강 및 이동시 타 근로자 협착, 충돌위험	부딪힘	중	-주요동선 및 출입구측 고소작업대 작업시 유도원 배치하여 타 근로자 출입통제 및 유도관리(7월 1회차 도출) *위험성평가 전파교육시 전파 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	고기주		09/01~09/15
38	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	작업전선 사용시	작업전선 사용시 상부이격 미거치로 인한 감전 위험(우천시)	전기접촉	중	작업전선 사용시 2M이상 상부 이격거치 관리(7월 1,2회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
39	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	각 자재인양구	각 자재인양구 양중시	-자재인양구 양중시 하부 신호수 자리비움으로 인한 타 근로자 낙하물 위험 -자재인양구 양중시 하부 신호미흡으로 인한 타 근로자 접근시 충돌,협착 위험	맞음	중	-자재인양구 양중시 하부 신호수 위치 확인 후 양중작업 실시 -자재인양구 양중시 주변 구획설정후 작업 실시(웨빙띠 구획철저),(7월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
40	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	흡연구획구간	현장내 흡연시	지하층 흡연구간에서 흡연후 완전히 꺼짐 미확인으로 화재위험	화재	중	-지하층 흡연시 흡연후 완전히 꺼짐 확인 교육관리(오전,오후 TBM시 각 팀장별 교육관리) -간이 흡연구간 라바콘 구획설정관리 *위험성평가 전파교육시 전파,(7월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
41	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	각 공정별 작업구간 내 자재적치시	작업구간 내 자재적치시 안전난간에 과다하게 자재 기대어 놓을시 전도위험	넘어짐	중	-작업구간 내 자재적치시 안전난간에 자재 적치 금지교육 관리(오전,오후 TBM시 각 팀장별 교육관리) *위험성평가 전파교육시 전파,(7월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
42	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	휴게공간	각 공정별 근로자 휴게공간 내 휴식시	근로자 휴게공간 내 휴식시 선풍기 사용 후 전원관리 미흡으로 인한 폭발 위험	폭발	중	근로자 휴게공간 내 휴식시 선풍기 사용 후 마지막 순서 전원꺼짐 확인관리(오전, 오후 TBM시 각 공정별 팀장교육) *위험성평가 전파교육시 전파,(7월 1회차 도출) *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상, 중, 하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
43	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	대형거푸집 조립	자재인양(유로폼, 파이프)불량으로 낙하, 협착	맞음	중	작업시작 전 슬링 및 달기기구 점검 -양중구간 내 근로자 출입을 금지 -최초 1m정도 인양 후 출결이 상태 확인 -양중물을 지상에 내려놓기 전 일단 정지 후 이상유무 확인 -자재 적재 상태 확인 및 자재 위치 선정	백종기		09/01~09/15
44	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	대형 거푸집 설치/인양	-대형거푸집인양상태 불량으로 낙하, 협착 -기동 거푸집 인양 중 슬링로프 파단으로 낙하	맞음	중	-대형거푸집 전용 인양고리 사용(적정강도의 리그설치) -대형거푸집 유도로프 설치 및 적정강도의 슬링로프 사용 -기준 풍속 준수 및 타워크레인 신호 철저 -거푸집 찌그러짐 방지 보강조치	백종기		09/01~09/15
45	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	거푸집 해체정리시	거푸집 해체정리위한 구조물 해체로 인한 붕괴 위험	넘어짐	중	구조물 해체전 관리자 승인 必 관리(7월 2회차 도출)	이용식		09/01~09/15
46	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	계단실	계단실 거푸집 및 철근 조립 후	계단실 조명 설치상태 미흡으로 인한 전도	넘어짐	중	조명(75Lux)이상의 조도 확보 지속확인(8월 1회차 도출)	양창수		09/01~09/15
47	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	시스템동바리 상부	합벽지지대 설치위한 시스템동바리 상부작업	합벽지지대 설치위한 시스템동바리 상부 합판 작업시 안전대 부착설비 미시공 및 안전고리 미체결로 인한 추락위험	떨어짐	중	-합벽지지대 설치위한 시스템동바리 상부 합판 작업시 안전블럭이나 생명줄 설치(8월 1회차 도출) -작업근로자 안전고리 체결철저	백종기		09/01~09/15
48	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집 제작	-목재 가공시 감전, 협착 -동선 쇄기목 미제거로 전도	전기접촉	중	-작업 전 특별교육 실시 -목재가공 자동톱 사용(접촉방지) -동선 쇄기목 및 돌출못등 제거	백종기		09/01~09/15
49	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집에 인양로프 및 생명줄 설치	중량에 적합하지않은 로프사용 되어 파단, 낙하	맞음	중	W/R 18mm or 라운드슬링벨트 사용	백종기		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상, 중, 하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
50	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집 인양	미숙련 작업자의 협착(신호 불일치)	부딪힘	중	지정된 신호수 배치	백종기		09/01~09/15
51	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집에 인양로프 및 생명줄 설치	보 상부 작업시 브라켓, 생명줄 미설치하여 추락	떨어짐	중	-보 설치시 사전 생명줄 설치 -TBM시 교육후 작업	백종기		09/01~09/15
52	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집 인양	-T/C, H/C 과부하방지장치 미작동 -강풍에 따른 장비 붕괴/전도 -출결이 안전 사용하중 초과	넘어짐	중	-아웃트리거 완전확장핀 설치 확인(H/C) -과부하 방지장치 임의 해지금지 -강풍 시(양중작업;순간풍속14m/s)작업 중지 -출결이 용구 적정성 확인	백종기		09/01~09/15
53	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집 설치	안전벨트고리 미사용으로 추락	떨어짐	중	안전대 부착설비 설치 및 안전고리 체결	백종기		09/01~09/15
54	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	보 거푸집 설치	곡선 보 설치시측판보강, 보 설치시 생명줄미설치로 추락	떨어짐	중	측판보강, 생명줄 선설치 후 작업 ; 기동 간 생명줄 선 설치하여 보 설치시 안전고리 체결후 작업실시	백종기		09/01~09/15
55	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	보 작업구간	강관동바리 설치	-동바리 주변 거치시; 전도, 낙하 -동바리 고정 불량; 보전락, 추락 -사각파이프 옮기는 작업중에 상부 생명줄 등 장애물 미확인으로 충돌후 주변으로 비래	무너짐	중	-거치시 2인1조로 작업 -바닥에서 세워서 작업 -동바리 고정철거 ;간격준수, 보 측판 밀림 방지 보강 -사각파이프 등 긴 자재를 옮길시에는 상부 장애물 확인후 작업 및 주변 작업근로자 이동확인후 작업실시(8월 1회차 도출)	백종기		09/01~09/15
56	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	시스템동바리형틀작업구간	슬라브 거푸집 작업	합판 설치시 추락 ; 장선, 슬라브 바닥재 설치중 틈새·단부추락	떨어짐	중	-합판 동선확보하며 판개작업 실시 -생명줄에 고리체결후 판개실시 -장선재 사이로 이동/통행 금지, 바닥재 설치 후 통행 -바닥재는 개구부가발생 되지 않도록 순차적으로 설치	백종기		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
57	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	시스템동바리형틀작업구간	슬라브 거푸집 작업	수평재·가새·연결핀 누락 및 U헤드와 멩에재 위치 부적절로 타설시 붕괴	무너짐	중	-타설 전 거푸집 설치 및 통행을 위해 해체되었던 수평재·가새·연결핀 재설치 -U헤드 중심에 멩에재 수직 설치	백종기		09/01~09/15
58	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	비계 해체구간	파이프 해체	-강관비계 해체 작업 중 안전대 미착용으로 인한 추락위험 -수직재 해체시 자재를 하부로 투하 및 손에서 미끄러져 낙하위험	맞음	중	-비계 해체 작업 중 안전모, 전체식 안전벨트 착용 및 사용철저 -수직재 파이프 해체 후 받아치기로 한다 (8월 1회차 도출) -해체 하부에는 근로자 접근금지 및 통제구획 설정, 하부통제자 배치 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	손원출		09/01~09/15
59	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	목재가공장	목재가공장 사용	날 접촉 예방장치 미설치로 목재가공 작업중 손가락 절단	절단 · 베임	중	목재가공용 동근톱 사용시 절단사고 예방을 위하여 장갑착용 금지 및 접근시 경지센서 확인 *작업지휘자 ; 해당공종 각 팀장포함	백종기		09/01~09/15
60	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	목재가공장	목재가공장 사용	톱날의 균열,마모,손상으로 날이 튼 ; 비래,비산	맞음	중	톱날의 균열,마모,손상은 타지 않았나 확인 ; 근로자 보안경 착용 확인 및 교육지도 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	백종기		09/01~09/15
61	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	목재가공장	목재가공장 사용	기계작동중 자리가탈 ; 기타 작업자 무방비 상태로 사고위험	기타	중	기계 작동중 자리 이탈을 금하며, 담당자 이외는 취급을 금지 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	백종기		09/01~09/15
62	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	목재가공장	목재가공장 사용	작업종료,자리가탈시및 정전시 전원 미OFF ; 감전위험	전기접촉	중	작업종료,자리가탈시 및 정전시에는 S/W를 반드시 OFF *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	백종기		09/01~09/15
63	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	정화조, 101동 1F 밀폐구간	거푸집 해체정리	지하, 밀폐공간에서 작업시 환기가 부적절해 산소결핍으로 인한 밀폐공간 질식재해 위험	질식	중	-작업전, 작업중 산소 및 유해가스 농도 측정 실시 및 송풍기를 통해 환기 실시 -감시인 배치 및 무전기 등으로 작업자와 연락체계구축 및 공기호흡기 등 보호구 착용	이용식		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
64	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	철근 절곡가공(절곡기)	작업자의 수급 불안정으로 인해 일용직 작업자의 짧은 교육 시행 후 절곡기작업 지시. 조작 미숙에 의한 실수로 절곡기 사이에 손 말려들 어감	말림	중	1. 유해위험기구 사용자의 적격성은 작업 계획서에 명시하고, 결격자의 작업수행 금지 2. 유해위험기구 사용자의 적격성 기준 수립	고기주		09/01~09/15
65	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	벽체 철근 배근(24년1분기 HDC재해사례)	말비계 하강시 담판에서 발을 헛디뎠 넘어짐	넘어짐	중	1. 말비계 하강시 발판을 잡고 후방을 주시하며 하강 2. 미준수 근로자 적발시 2out 제도 적용"	고기주		09/01~09/15
66	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	철근 선조립 배근작업시	자재 결속 상태 불량으로 인한 낙하위험	떨어짐	중	자재 결속 상태 확인, 크레인 인양부위 철근결속 보강상태 확인	고기주		09/01~09/15
67	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	철근 선조립 배근작업시	선조립 철근 양중시;철근붕괴,뒤틀림위험	맞음	중	-선조립 철근 인양시 1m상부로 양중 후 무게중심 확인 및 붕괴방지를 위해 결속선 보강 -뒤틀림 방지를 위해 대각선으로 철근 보강	고기주		09/01~09/15
68	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F	철근 선조립 배근작업시	철근 연결부위 결속 불량 및 선조립 철근 전도	넘어짐	중	철근이음부위 즉시 체결, 전도방지대 설치 (7월 2회차 도출)	고기주		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
69	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	타설구간	펌프카의 배관 연장 작업 시	A. 펌프카 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B. 작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C. 펌프카의 배관 연장 작업 시 타설부 끝단 배관 연결부의 이탈방지 조치 미실시 및 체결상태 불량으로 인한 연결부 탈락 및 하부로 낙하	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.-이탈방지 안전핀의 이중 체결 조치 -압력을 받거나, 공중에 매다는 모든 자재, 부재는 이탈방지 안전핀의 이중 체결 조치 -작업 전 TBM 또는 작업팀 교육 시 해당 위험에 대한 위험성평가 교육 *펌프카 자바라 연장후 양중시 펌프카의 양중능력 이상 되지않도록 관리 및 별도 양중작업실시	손원출		09/01~09/15
70	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	타설구간	펌프카 타설작업시	A.콘크리트 타설 시 한 곳에 집중 타설로 인한 붕괴 및 근로자 추락 위험 B. 후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행중이던 작업자를 충돌위험 C. 타설 작업 시 작업자가 펌프카 붐대 하부에서 작업 및 이동 중에 붐대가 부러져서 충돌협착 위험	무너짐	중	A.콘크리트 타설 순서와 방법 등에 대해 교육 후 한 곳에 집중하여 타설 하는 것을 금하고 이어치기 작업 실시 B.-믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진 구간 스톱퍼 설치 운영 -혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전장소 이동 -믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자가 발생하지 않도록 현장 통제 C. 작업전 붐대하부나 인양중인 자재 하부에서 작업 및 이동금지 등 위험요인 전파교육 실시 및 작업구간 주변 통제	손원출		09/01~09/15
71	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	지상 자재적치구간	지게차 사용(24년1분기 HDC재해사례)	지게차 사용 톤마대 양중시 톤마대 고리 걸침 길이 부족으로 인하여 톤마대가 떨어져 맞음	맞음	중	1. 톤마대 양중시 지게차 포크 이탈방지핀 설치 2. 작업반경 내 접근금지 조치	손원출		09/01~09/15
72	건축	철근콘크리트공사	견출/할석공사	타설구간	벽체 철선 제거(24년1분기 HDC재해사례)	벽체 철선 제거를 위한 말비계 설치시 바닥 상태 불량으로 인하여 작업 중 말비계에서 떨어짐	떨어짐	중	1. 작업 전 말비계 설치위치 하부 바닥 상태 확인 2. 말비계 끝단 작업 금지 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
73	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템비계 및 동바리 수 직, 수평재 설치해체시	지반 침하 ; 전도,좌굴	넘어짐	중	-지반 침하 우려가 예상되는 부위는 다짐, 갈목 등 설치 -하부 벽이음설치 확인(벽이음 설치불가시 안전팀협의후 대응설치관리) * 시스템비계 해체시에는 설치역순으로 해체 및 주변정리정돈	김종민		09/01~09/15
74	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템비계 및 동바리 수 직, 수평재 설치해체시	작업발판 고정 불량 ; 추락, 자재물 낙하	맞음	중	-작업구간 하부 통제 ; 통제라인 구획 -폭40Cm이상, 틈새3Cm이하, 2지점 이 상의 지지물에 연결 * 시스템비계 해체시에는 설치역순으로 해 체 및 주변정리정돈	김종민		09/01~09/15
75	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템 지하층 외벽 시스 템 비계 설치시(24년1분 기 HDC재해사례)	시스템지하층 외벽 시스템 비계 설치시 통로 미확보로 이음철근을 밟고 넘어가는 중 수평근이 빠져 찰림비계 수직, 수평재 설치시	맞음	중	1. 비계 설치 구간 통로 확보 2. 통로 확보 구간 철근 위치시 찰림방지조 치 실시	김종민		09/01~09/15
76	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템비계 및 동바리 수 직, 수평재 설치시	잭베이스 상부 수직재 설치시 전도	넘어짐	중	잭베이스 설치후 수평재를 이용하여 연결 핀 견고히 하여 설치	김종민		09/01~09/15
77	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템동바리 및 시스템 비계 상부작업시	수평재, 가새, 연결핀 미설치 및 U헤드와 멩애 재 위치 부적절로 타설시 붕괴	무너짐	중	-타설 전 통행을 위해 해체 되었던 수평재 재설치 -구조검토서에 의한 가새 설치 -수직재의 연결핀 체결 -U헤드 중심에 멩애재 수직 설치(멩애재 간격유지재 설치)	김종민		09/01~09/15
78	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	시스템동바리 및 시스템 비계 상부작업시	작업발판, 안전방망 설치 전 상부작업으로 추 락	떨어짐	중	-작업발판, 안전방망 설치 종료 후 상부작 업 진행 -그네식 안전벨트 착용 및 거치 -5m이상 동바리 설치시 작업발판 설치	김종민		09/01~09/15
79	건축	철근콘크 리트공사	거푸집동 바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차 장 B1F, B2F	목재 및 철근 절단 및 가 공	계획되지 않은 보관장소 설정과 정리정돈 미실 시로 인해 근로자가 걸리는 위험.	넘어짐	하	1. 적재 장소 구획정리 및 불필요 자재 등 의 정리정돈, 보행통로 확보 2. 적재 지정장소에 대한 관리자 점검 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
80	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	말비계 작업시	승강 이동시 비승인사다리 및 말비계로 전도위험	넘어짐	하	승인된 사다리 및 말비계 사용必(HDC안전기준 적합) -단부 낙상경보기 설치, 안전대걸이시설 등 불량시 교체 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
81	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내 자재 적치구간	야적장 이동(24년1분기 HDC재해사례)	야적장 통로 미확보로 근로자 넘어짐	넘어짐	하	1. 야적장 내 통로 확보 2. 미사용 자재 반출 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
82	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 B2F, 102동 B2F	거푸집 동바리 해체(24년 1분기 HDC재해사례)	거푸집 해체 구간 내 작업공간 확보 미흡으로 인한 이동 중 넘어짐	넘어짐	하	협소구간 작업시 작업공간 확보	이용식		09/01~09/15
83	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	각 공종별 작업구간 자재 적치시	-주 동선(안전통로 구획구간) 내 자재 적치로 인한 전도 위험 -작업구간 내 무분별한 자재로 인한 전도 위험	넘어짐	하	-주 동선(안전통로 구획구간) 내 자재 적치 금지관리 -작업 종료 전 작업구간 정리정돈 관리 *위험성평가 전파교육시 전파 *작업지휘자 ; 해당공종 각팀장포함	박성훈		09/01~09/15
84	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	102동 1F, 101동 1F, 2F	대형거푸집 조립	대형거푸집설치 공간미확보로 전도	넘어짐	하	대형거푸집 설치 공간 사전 확보 및 정리정돈	백종기		09/01~09/15
85	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	시스템비계 발판상부	시스템비계 발판상부작업시	시스템비계 발판상부작업시 돌출되는 자재에 충돌, 협착위험	창상 · 찰림	하	시스템비계 발판 상부작업시 돌출되는 자재 총돌보온개 OR 철근캡 설치(24년9월 1회차 도출)	박성훈		09/01~09/15
86	건축	철근콘크리트공사	철근공사	102동 1F, 2F / 101동 1F, 2F / 주차장 B1F, B2F	철근절단가공(절단기)	이동형 철근 절단기를 안전 확보되지 않은 장소에서 절단 작업하다 이상 절단현상으로 인근 작업자 타격	맞음	하	1.절단기 사용 철근공의 사전 교육 시행(절단작업 장소 준수사항, 절단기 점검 등) 2.작업전 작업구간 및 반경 확인후 작업 실시	고기주		09/01~09/15
87	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	타설구간	콘크리트 타설(24년1분기 HDC재해사례)	콘크리트 타설시 이동 중 바닥 전선에 걸려 넘어짐	넘어짐	하	1. 바닥 전선 지면이격 실시 또는 전선보호 덮개 설치 2. 필요시 전선 상부 배관 거치	손원출		09/01~09/15

위험성평가 등록부(협력업체)

현장 부문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년09월01일~2024년09월15일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상, 중, 하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									

※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표

※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달

사 진 대 지



사 진 설 명	위험성평가 전파교육	일 자	24.08.29
---------	------------	-----	----------

안전 교육자 명단

현장명 : 보문 센트럴 아이파크

2024 년 9 월 29 일

NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명	NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명
1	후강건설	직영	부흥택		21	"		당득	
2	"	"	김광남		22	"	방득	상현	
3	"	"	안경영		23	시스렘			
4	"	타설	박상근		24	후강	시스렘	김종민	
5	"	"	노우봉		25	"	형득	이정래	
6	"	"	조석국		26	"	A2팀	이석성	
7	"	직영	고성우		27				
8			도		28				
9	"		무타이		29				
10	"	직영	이민천		30				
11		딜러			31				
12	"	"	우미드		32				
13	"	할석	배영환		33				
14	후강	과제정리	한현민		34				
15	"	형득	김영희		35				
16	"	자재정리	박득영		36				
17	"	농장	이종수		37				
18	"	화장	최윤희		38				
19	"	개조	신성국		39				
20	"	"	박덕은		40				

안전 교육자 명단

현장명 : 보문 센트럴 아이파크

2024년 8월 29일

NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명	NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명
1	취강	행정	최현국		21	취강	행정	최원송	
2	〃	〃	신원호		22	〃	〃	박태웅	
3	〃	니스넵	리정근		23	〃	리정리	리정하	
4	〃	경영	유재위		24				
5	〃	〃	원충근		25				
6	:	직명	김호		26				
7	〃	행정	문세원		27				
8	:	:	구광석		28				
9			타노		29				
10			반티엔		30				
11	〃		반두안		31				
12	〃	〃	김영호		32				
13		철근	고기국		33				
14			김은기		34				
15			오현준		35				
16			정해동		36				
17			반광		37				
18			방민		38				
19	〃	경영	황영철		39				
20	〃	〃	박문근		40				

안전 교육자 명단

현장명 : 보문 센트럴 아이파크

2024년 8월 29일

NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명	NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명
1	취강	평특	구만석		21	취강	청근	오찬준	
2			김문성		22			정해룡	
3			장은진		23			반병	
4			유무		24			반광	
5			강영		25	취강	신소림	이재석	
6			김영진		26			김근만	
7			조승철		27			이알렉산더	
8			박상봉		28			블라디	
9			김민진		29			최필립	
10			두말하		30			박지훈	
11			김민진		31		해체	이응수	
12			반주		32		각반	김영진	
13	v		부인재		33				
14			레반단		34				
15		시스템	김인수		35				
16		청양진	김영진		36				
17		시스템	김정수		37				
18			박원국		38				
19		청근	고기국		39				
20			김윤기		40				