
#### 위험성평가 절차 확인서

현장명: 보문 제5구역 주택재개발 정비사업 신축현장



#### 1. 위험성평가 절차

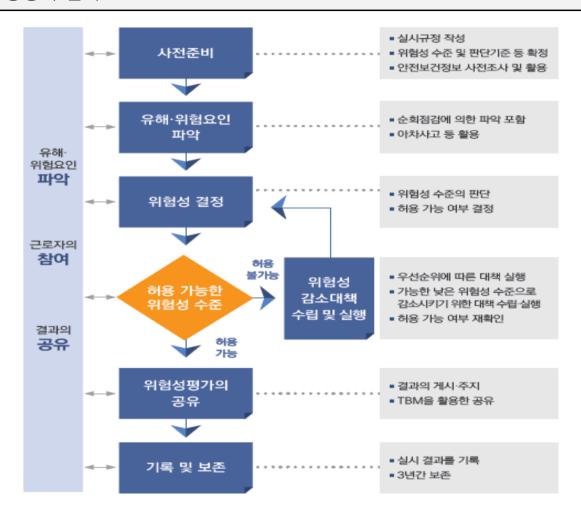

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

협력회 사 (주)휘강건설

회차 2024년01월 4회차

관리기 간 2024년01월29일~2024년02월04일

| 현장총괄소장     | 안전공구장      | 공사공구장      | 보건관리자      | 현장소장       | 작업반장       |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7          | A.         | A SEL      |            | 정용현        | 경호         |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |

#### 협력회사 회의 및 검토 내용

\*공종별 TBM시 상시위험성평가를 기반으로 위험성평가 전파를 실시

- 단위작업별 유해위험요인 및 안전대책을 전파
- 상등급 점검사항은 필히 작업구간을 확인 최근 재해사례 및 조치점검사항TBM시 전파교육 실시

현대산업개발 검토의견

회의 참석자

사진대지



※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서, 주간공정표

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

| NO |                                     | 공종분류<br>-    | -<br>T       | 작업위치    | 작업내용                          | 유해 위험 요인   | 위험분류       | 위험성<br>결정   | 감소 대책  | 작업지휘자  | 점검자  | 작업 기간       |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|--|------------|-------------|--|--------|------|-------------|
|    | 대                                   | 중            | 소            |         | 12.10                         |  | ., 5 =     | (상,중,<br>하) | <u> </u>   | (협력회사) | (당사) |             |
| 1  | 2024년<br>01월29일<br>~2024년<br>02월04일 | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 | 형틀/철근/비계공종 끊어<br>치기구간 및 단부작업시 | 끊어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결로<br>인한 작업중 근로자 추락                  | 떨어짐        | 상           | 1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안<br>전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업<br>2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업<br>자 안전벨트걸고리 체결하고 작업        | 박성훈    | 강민수  | 01/29~02/04 |
| 2  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 지게차로 자재 하역 및 운<br>반시          | 자재 하역 및 운반작업시 후방사각지대에서 접<br>근하는 근로자를 발견하지 못하고 부딪히는 위<br>험. | 부딪힘        | 중           | 1. 치게차 차량동선파악 및 사각지대가 발<br>생하지 않도록 사전 현장확인<br>2. 하역운반기계 작업시에는 반드시 사각<br>지대에 신호수 배치하여 운영관리                | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |
| 3  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 동절기 보건관련                      | 혹한기 외부 작업시에 동상, 급성 심근경색, 뇌<br>졸중 등 뇌, 심혈관계질환 발생            | 극한온도접<br>촉 | 중           | 작업 전/중/후 체조 또는 스트레칭을 통해<br>근육 이완하고 작업 중 적절한 휴식공간 제<br>공  | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |
| 4  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 동절기 보양천막 설치                   | 수평파이프 끝단 돌출로 근로자 충돌  | 부딪힘        | 중           | 수평 파이프 끝단부 타포린 및 시안성 확보<br>테이프 부착  | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |
| 5  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5구간   | 동절기 보양천막 해체                   | 수평파이프 끝단 돌출로 근로자 충돌  | 부딪힘        | 중           | 수평 파이프 끝단부 확인후 이동하며 해체<br>정리   | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |
| 6  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5구간   | 동절기 보양천막 해체                   | 수직,수평파이프 해체불량으로 보양천막 붕괴                                    | 무너짐        | ২৮          | 1. 설치 역순차례로 해체정리<br>2. 구간별 해체정리  | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |
| 7  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 동절기 보양천막 설치                   | 수직,수평파이프 설치불량으로 보양천막 붕괴                                    | 무너짐        | నే          | 1.시작점 기둥 ; 고정용 가새 결속상태 확<br>인 철저<br>2.비계 기둥하부와 하부베이스용 구조물<br>지지확인 철저<br>3.수직, 수평 파이프 클램프사용 및 고정<br>상태 확인 | 박성훈    |      | 01/29~02/04 |

#### 현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

| NO |                                     | 공종분류         |              | 작업위치    | 작업내용                  | 유해 위험 요인  | 위험분류               | 위험성<br>결정<br>(상,중, | 감소 대책   | 작업지휘자<br>(협력회사) | 점검자<br>(당사) | 작업 기간       |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
|    | 대                                   | 중            | 소            |         |                       |   |                    | (<br>하)            |   |                 | (0 1)       |             |
| 8  | 2024년<br>01월29일<br>~2024년<br>02월04일 | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 | 형틀 작업시                | 둥근톱 사용중 회전하는 톱날에 손가락이 베일<br>위험  | 절단·베임              | প্ত                | 1. 둥근톱사용 작업전 작동상태 확인하고<br>톱날에 인접하여 작업시 보조도구를 이용<br>하여<br>톱날에 상해를 입지 않도록 작업한다<br>2. 둥근톱 날접촉방지 커버 부착 및 유지상<br>태 확인후 작업하도록 한다                    | 이정현             |             | 01/29~02/04 |
| 9  | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 데크상부 철근배근             | *철근운반에 따른 중량물 취급 및 부적절한 작<br>업 자세<br>(쪼그려 앉는 작업자세)<br>*철선(반생)작업시 반복적인 손목 사용<br>*철근 배근 작업시 무리하게 팔을 뻗는 자세 | <u>근</u> 골격계질<br>환 | Мо                 | 1. 1인 최대15kg미만으로 인력작업 실시<br>(15kg이상시 2인1조 작업)<br>2. 작업 전/중/후 스트레칭을 통한 근육이<br>완<br>3. 적절한 휴식시간 제공(50분작업,10분<br>휴식)                             | 고기주             |             | 01/29~02/04 |
| 10 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 라스망 사전작업 및 용접<br>필요구간 | 1.용접/용단 중 불티 비산으로 화재(하부층, 구<br>조물 틈새등)<br>2.주변/인화/가연물에 의한 화재  | 화재                 | ΝĠ                 | 1.작업장 주위 소화기 비치<br>2.용접기 미사용시 전원 차단<br>3.불티비산 방지 조치, 틈새막기(불티비산<br>방지포등)<br>4.상하동시작업, 간섭작업 금지, 감시자 배<br>치<br>5.인화/가연성 물질 제거, 곤란시 이격 및<br>불티 차폐 | 이정현             |             | 01/29~02/04 |
| 11 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 라스망 사전작업 및 용접<br>필요구간 | 라스망 작업전 철근 용접 및 기둥구간 용단시<br>개인보호구 미착용으로 감전  | 전기접촉               | শ্ৰন্ত             | 보안면, 용접장갑등 안전방호구 착용실시   | 이정현             |             | 01/29~02/04 |
| 12 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 |                       | 거푸집 조립 및 해체시 망치를 이용해 작업중<br>튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입<br>을 위험  | 맛음                 | Мо                 | 1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생<br>하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을<br>착용하고 작업 한다<br>2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호<br>구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도<br>한다                    | 이정현             |             | 01/29~02/04 |
| 13 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 6구간     | 데크상부 철근배근             | 철근배근작업시 배근사이 발빠짐으로 이동간<br>에 전도  | 넘어짐                | 중                  | 매쉬발판을 근로자 주요동선에 설치하여<br>동선확보  | 고기주             |             | 01/29~02/04 |

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

| NO |                                     | 공종분류<br>I    |              | 작업위치    | 작업내용                                  | 유해 위험 요인  | 위험분류 | 위험성<br>결정<br>(상,중, | 감소 대책   | 작업지휘자<br>(협력회사) | 점검자<br>(당사) | 작업 기간       |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------|---|------|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
|    | 대                                   | 중            | 소            |         |                                       |   |      | (3,6,<br>하)        |   | (674/1)         | (871)       |             |
| 14 | 2024년<br>01월29일<br>~2024년<br>02월04일 | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 자재양중시 이동식크레인<br>사용                    | 이동식크레인 인양작업시 로프파단으로 낙하  | 맞음   | <b>⊼</b> 5         | 수시점검 및 작업시작 전 슬링 및 달기기구<br>점검   | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 15 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 자재양중시 이동식크레인<br>사용                    | 하역시 신호수 주위 작업자 미통제로 인한 작<br>업자 충돌   | 부딫힘  | Мb                 | 자재 양중시 신호수는 주위작업자 통제  | 고기주             |             | 01/29~02/04 |
| 16 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 자재양중시 이동식크레인<br>사용                    | 자재 및 철근등 양중시 유도로프 미체결로 인<br>한 자재 하역시 주변작업자 충돌                               | 부딪힘  | <b>₹</b> 6         | 1.양중시 전담신호수 배치<br>2.양중구간 內 근로자 출입을 금지   | 고기주             |             | 01/29~02/04 |
| 17 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 자재양중시 이동식크레인<br>사용                    | 이동식 크레인 사용시 아웃트리거 완전확장 미<br>시행 및 전용받침 미사용으로 전도                              | 넘어짐  | ₹ <b>5</b>         | 1. 작업전 중량물취급계획서 작성하고 신호수 배치하여 인양시 양중물하부 및 주변통계하고 작업 진행<br>2. 지반상태 및 아웃트리거 완전확장 확인     | 고기주             |             | 01/29~02/04 |
| 18 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 | 형틀/철근/비계/직영 작<br>업구간 이동시(HDC재해<br>사례) | 통로가 설치되지 않은 구간에서 작업자가 안<br>전난간 넘어가던 중 발을 헛디뎌 떨어짐 위험                         | 떨어짐  | र्ठ                | 1. 단차구간 가설계단 우선 설치 후 통행<br>실시<br>2. 지정통로 외 통행 금지                                      | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 19 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 |                                       | 장갑 착용상태로 전동드릴 비트 교체시 회전하<br>는 비트에 장갑 말림 위험                                  | 끼임   | 중                  | 회전체 취급시 말려 들어갈 위험이 없는 장<br>갑 사용   | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 20 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 현장내     | 철근 보양작업시(HDC재<br>해사례)                 | 철근 보양시 철근 상부에서 보양천막을 덮는<br>과정에서 철근 사이로 발이 빠지며 무릎 뒤틀<br>림                    | 끼임   | МР                 | 1. 철근 보양작업은 2인 1조가 되어 측면<br>에서 덮어가며 이동<br>2. 적재된 철근 상부 통행 금지                          | 고기주             |             | 01/29~02/04 |
| 21 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 철근공사         | 6구간     | 철근 절곡가공(절곡기)                          | 작업자의 수급 불안정으로 인해 일용직 작업자의 짧은 교육 시행 후 절곡기작업 지시. 조작미숙에 의한 실수로 절곡기 사이에 손 말려들어감 | 말림   | ਨੂੰ                | 1. 유해위험기구 사용자의 적격성은 작업<br>계획서에 명시하고, 결격자의 작업수행 금<br>지<br>2. 유해위험기구 사용자의 적격성 기준 수<br>립 | 고기주             |             | 01/29~02/04 |

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

| NO |                                     | 공종분류         |              | · 작업위치 | 작업내용               | 유해 위험 요인   | 위험분류       | 위험성<br>결정<br>(상,중, | 감소 대책   | 작업지휘자<br>(협력회사) | 점검자<br>(당사) | 작업 기간       |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------|--|------------|--------------------|---|-----------------|-------------|-------------|
|    | 대                                   | 중            | 소            |        |                    |  |            | (<br>하)            |   | (0 1 1 1)       | (0 1)       |             |
| 22 | 2024년<br>01월29일<br>~2024년<br>02월04일 | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 펌프카 타설 작업전 세팅<br>시 | 펌프카의 배관 연장 작업 시 타설부 끝단 배관<br>연결부의 이탈방지 조치 미실시. 체결상태 불<br>량으로 인한 연결부 탈락 및 하부 낙하 | 맞음         | শৃত                | 1. 이탈방지 안전핀의 이중 체결 조치<br>2. 압력을 받거나, 공중에 매다는 모든 자<br>재, 부재는 이탈방지 안전핀의 이중 체결<br>조치<br>3. 작업 전 TBM 또는 작업팀 교육 시 해당<br>위험에 대한 위험성평가 교육                      | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 23 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 펌프카 타설시            | 콘크리트 타설 시 한 곳에 집중 타설로 인한 붕<br>괴 및 근로자 추락 위험                                    | 무너짐        | Мo                 | 콘크리트 타설 순서와 방법 등에 대해 교육<br>후 한 곳에 집중하여 타설 하는 것을 금하<br>고 이어치기 작업 실시  | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 24 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 펌프카 타설시            | 후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레<br>이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행중<br>이던 작업자를 치임              | 부딪힘        | <b>ন</b>           | 1. 믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진<br>밀림방지 쐐기를 설치 운영<br>2. 혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안<br>전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전<br>장소 이동<br>3. 믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자<br>가 발생하지 않도록 현장 통제 | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 25 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 펌프카 타설시            | 타설 작업 시 작업자가 펌프카 붐대 하부에서<br>작업 및 이동 중에 붐대가 부러져서 충돌협착<br>위험                     | 깔림         | ਨ                  | 작업전 붐대하부나 인양중인 자재 하부에<br>서 작업 및 이동금지 등 위험요인 전파교육<br>실시 및 작업구간 주변 통제   | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 26 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 타설후 열관리            | 불연소 연료에 의해 과다하게 발생된 일산화탄<br>소로 인해 양생작업을 점검하던 작업자 중독으<br>로 쓰러짐                  | 유해물질접<br>촉 | 중                  | 1. 동절기 양생작업에 대한 밀폐공간 작업<br>허가 관리 통제계획 수립<br>2. 일산화탄소의 발생 경보기 설치 및 휴대<br>용 측정기 지참 후 현장 진입<br>3. 공기호흡기 또는 송기식마스크, 휴대용<br>산소호흡기 등의 준비를 통한 비상 대응            | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 27 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간    | 타설후 열관리            | 양생용 천막 또는 가연성 자재 인근에 설치된<br>열화로의 불티가 옮겨 붙어 화재 발생                               | 화재         | <del>২</del> ৮     | 1. 밀폐공간의 열화로 가열 시 중독 사고<br>위험과 함께 화기의 옮겨 붙음에 대한 위험<br>평가<br>2. 열화로 점화구간 반경 내 가연성 물질의<br>제거<br>3. 소화기의 적정 수량 비치 및 즉각 대응<br>체계 구축                         | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

| NO | 대                                   | 공종분류<br>중    | ·<br>소       | 작업위치    | 작업내용                         | 유해 위험 요인   | 위험분류  | 위험성<br>결정<br>(상,중,<br>하) | 감소 대책  | 작업지휘자<br>(협력회사) | 점검자<br>(당사) | 작업 기간       |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------|--|-------|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 28 | 2024년<br>01월29일<br>~2024년<br>02월04일 |              | 콘크리트<br>타설공사 | 6구간     | 펌프카 타설 작업전 세팅<br>시           | 바닥 지반 미 확인 및 펌프카 전용 받침대 미사<br>용으로 인한 전복 사고 발생                  | 깔림    | 중                        | -빈약지반 확인 하여 지반 보강 하고 전용<br>받침대 사용 하여 타설<br>-펌프카 주변 통제구획 설정 및 게이트 차<br>량동선과 근로자 동선 이원화관리 철저 | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 29 | 건축                                  | 미장공사         | 기계미장         | 6구간     | 타설구간 기계미장 작업                 | 휘니샤 가동 중 회전날에 베임   | 절단·베임 | <b>₹</b> 6               | 1. 해당 작업자 경력자 여부확인 및 2인 1<br>조 작업 철저<br>2. 반입 전 장비상태 양호여부 확인 및 사<br>용 중 이상 시 작업 중단 후 보수 실시 | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 30 | 건축                                  | 미장공사         | 기계미장         | 6구간     | 야간작업시 기계미장 작<br>업            | 조도확보 미흡으로 인해 근로자 넘어짐 위험  | 넘어짐   | 중                        | 투광등 설치 및 작동여부 확인(75LUX 이<br>상)   | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 31 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 | 목재 및 철근 절단 및 가<br>공          | 계획되지 않은 보관장소 설정과 정리정돈 미실<br>시로 인해 근로자가 걸리는 위험.                 | 넘어짐   | 하                        | 1. 적재 장소 구획정리 및 불필요 자재 등<br>의 정리정돈, 보행통로 확보<br>2. 적재 지정장소에 대한 관리자 점검                       | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 32 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5구간   | 타설구간 기계미장 작업<br>(HDC재해사례)    | 기계미장기를 놓쳐 회전하는 기계미장기를 잡<br>으려는 과정에서 손가락 부딪힘 위험                 | 부딪힘   | 하                        | 1. 로프 등 사용하여 기계미장기가 이탈하<br>지 않도록 선 고정 2. 손 등 신체를 사용하<br>여 정지하려는 행위 금지                      | 박성훈             |             | 01/29~02/04 |
| 33 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 거푸집동<br>바리공사 | 4,5,6구간 | 동절기 보양천막 설치,해<br>체시(HDC재해사례) | 비계 클램프 부분을 손으로 잡고 수 <del>공구를</del> 사용하여 클램프 해체 중 수공구로 손부위 타격   | 맞음    | 하                        | 1. 불량 클램프의 경우 우선 해체<br>2. 클램프 해체가 어려운 경우 집게를 사용<br>하여 벌린 후 해체                              | 손원출             |             | 01/29~02/04 |
| 34 | 건축                                  | 철근콘크<br>리트공사 | 철근공사         | 6구간     | 철근절단가공(절단기)                  | 이동형 철근 절단기를 안전 확보되지 않은 장<br>소에서 절단 작업하다 이상 절단현상으로 인근<br>작업자 타격 | 맞음    | 하                        | 1.절단기 사용 철근공의 사전 교육 시행(절<br>단작업 장소 준수사항, 절단기 점검 등)<br>2.작업전 작업구간 및 반경 확인후 작업실<br>시         | 고기주             |             | 01/29~02/04 |

<sup>※</sup> 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표 ※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달

# 사 진 대 지



사 진 설 명 위험성평가 전파교육 일 자 24.01.26

# <u>안전교육자 명단</u>

현장명 : 보문 센트럴 아이파크

2024 년 / 월 26 일

|     | 01 21 51 |       |            |      |            |       |    | 024 년 / | ₹ 79 E |
|-----|----------|-------|------------|------|------------|-------|----|---------|--------|
| NO. | 업 체 명    | 직종    | 성 명        | 서 명  | NO.        | 업 체 명 | 직종 | 성 명     | 서 명    |
| 1   | 到沙       | 21 5  | 기를길        | 0    | 21         | 31 78 | 对先 | 심해성     | non    |
| 2   | , (      | ( \   | 28-24 2    | (20) | 22         | ••    | ٠. | 对主      | 6      |
| 3   | "        | 7)    | 213201     | Ron  | 23         | C     | n  | Cz Man  | hel as |
| 4   | '1       | 11    | フレフトや      | 2/2  | 24         |       |    |         | /      |
| 5   | •        | •     | 好台京        | th   | 25         |       |    |         |        |
| 6   | **       | ``    | DE         | 24   | 26         |       |    |         |        |
| 7   | U        |       | 27/3       | 2    | 27         |       |    |         |        |
| 8   | 11       | 11    | 0   24 173 | D.   | 28         |       |    |         |        |
| 9   | 11       | 11    | 이상은        | Al   | 29         |       |    |         |        |
| 10  | 5:       | ./′   | 沙田母        | 10   | 30         |       |    |         |        |
| 11  |          | , ,   | 012831     | 3    | 31         |       |    |         |        |
| 12  | j        |       | disto      | 1/2  | 32         |       |    |         |        |
| 13  | W        | N     | 33402      | (3)  | 33         |       |    |         |        |
| 14  | ( )      |       | XXX        | a    | 34         |       |    |         |        |
| 15  | 71       | 2,000 | 장성군        | To   | 35         |       |    |         |        |
| 16  |          | "     | 岩鸟叫        | 50   | <u>3</u> 6 |       |    |         |        |
| 17  |          | 73 2  | 0/22 32    | 1/1  | 37         |       |    |         |        |
| 18  |          | 11    | 到金         | Ti   | 38         |       |    |         |        |
| 19  |          | 11    | 正部         | ph   | 39         |       |    |         |        |
| 20  |          | 沙北    | 的智力        | 3    | 40         |       |    |         |        |

| 협력회사 | 공종    | 작업날짜                    | 작성일          | 팀장     |
|------|-------|-------------------------|--------------|--------|
| 휘강건설 | 골조_직영 | 2024.01.29 ~ 2024.02.04 | 2024. 01. 23 | 양창수 생생 |

|     | 양 창 수 | A     |
|-----|-------|-------|
| 참석자 |       |       |
|     |       | . Lod |

| 위험요인  | 관리대책   | ■ 참석자 |       |
|---|--|-------|-------|
|   |  | 이름    | 서명    |
| 로인한 작업중 근로자 추락  | 설치 안전조치 확인후 작업<br>2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트  | 문홍필   | - For |
|   | 걸고리 체결하고 작업  | 유정기   | anz.  |
|   | 작업 전/중/후 체조 또는 스트레칭을 통해 근육 이완하   | 김 익   | (01)  |
| 뇌졸증 등 뇌, 심혈관계질환 발생  | 고 작업 중 적절한 휴식공간 제공   | 장 성 근 |       |
| 불연소 연료에 의해 과다하게 발생된 일산화<br>탄소로 인해 양생작업을 점검하던 작업자 중<br>독으로 쓰러짐 | 1. 동절기 양생작업에 대한 밀폐공간 작업허가 관리 통<br>제계획 수립<br>2. 일산화탄소의 발생 경보기 설치 및 휴대용 측정기<br>지참 후 현장 진입<br>3. 공기호흡기 또는 송기식마스크, 휴대용 산소호흡기<br>등의 준비를 통한 비상 대응    |       |       |
| 양생용 천막 또는 가연성 자재 인근에 설치된<br>열화로의 불티가 옮겨 붙어 화재 발생              | <ol> <li>밀폐공간의 열화로 가열 시 중독 사고 위험과 함께<br/>화기의 옮겨 붙음에 대한 위험 평가</li> <li>열화로 점화구간 반경 내 가연성 물질의 제거</li> <li>소화기의 적정 수량 비치 및 즉각 대응 체계 구축</li> </ol> |       |       |
| 후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행<br>중이던 작업자를 치임 | 1. 믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진 밀림방지 쐐기를 설치 운영<br>2. 혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전장소 이동<br>3. 믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자가 발생하지<br>않도록 현장 통제    |       |       |

| ■위험능급 기· | 순Ŧ |
|----------|----|
|          |    |

| _ | 위험성 <del>등급</del> | 위험수준    | 판단 기준  | 관리기준                                   | 허용 유무  |
|---|-------------------|---------|--|--|--------|
|   | 상(★★★)            | 중대한 위험  | 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험     산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우                | 최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시 | 허용 불가  |
|   | 중(★★)             | 일반적인 위험 | <ul> <li>사고 발생시 요양이 필요한 경우</li> <li>사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우</li> </ul> | 안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험     | 조건부 허용 |
|   | 하(★)              | 경미한 위험  | ■ 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우  | 위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험        | 허용 가능  |

| 협력회사 | 공종    | 작업날짜                    | 작성일          | 팀장  | <b>\</b> |
|------|-------|-------------------------|--------------|-----|----------|
| 휘강건설 | 골조_형틀 | 2024.01.29 ~ 2024.02.04 | 2024. 01. 23 | 김 호 | 孙彭       |

| 위험요인  | 관리대책  |
|---|---|
| 끊어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결<br>로인한 작업중 근로자 추락                   | 1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시<br>설 설치 안전조치 확인후 작업<br>2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨<br>트걸고리 체결하고 작업                                       |
| 혹한기 외부 작업시에 동상, 급성 심근경색,<br>뇌졸증 등 뇌, 심혈관계질환 발생              | 작업 전/중/후 체조 또는 스트레칭을 통해 근육 이완<br>하고 작업 중 적절한 휴식공간 제공  |
| 1.용접/용단 중 불티 비산으로 화재(하부층,<br>구조물 틈새등)<br>2.주변/인화/가연물에 의한 화재 | 1.작업장 주위 소화기 비치<br>2.용접기 미사용시 전원 차단<br>3.불티비산 방지 조치, 틈새막기(불티비산 방지포등)<br>4.상하동시작업, 간섭작업 금지, 감시자 배치<br>5.인화/가연성 물질 제거, 곤란시 이격 및 불티 차폐     |
| 둥근톱 사용중 회전하는 톱날에 손가락이 베<br>일 위험                             | 1. 둥근톱사용 작업전 작동상태 확인하고 톱날에 인<br>접하여 작업시 보조도구를 이용하여 톱날에 상해를<br>입지 않도록 작업한다<br>2. 둥근톱 날접촉방지 커버 부착 및 유지상태 확인후<br>작업하도록 한다                  |
|   | <ol> <li>망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업<br/>진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다</li> <li>지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을<br/>생활화 할 수 있도록 관리 지도한다</li> </ol> |
| 통로가 설치되지 않은 구간에서 작업자가 안<br>전난간 넘어가던 중 발을 헛디뎌 떨어짐 위험         | <ol> <li>단차구간 가설계단 우선 설치 후 통행 실시</li> <li>지정통로 외 통행 금지</li> </ol>   |

#### ■ 참석자

| <b>— — — — — — — — — —</b> |        |
|----------------------------|--------|
| 이름                         | 서명     |
| 심 태 섭                      | A M SI |
| 전 범 수                      | (3)    |
| 고학규                        |        |
| 태 송 림                      | Mu     |
|                            | 7 00   |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |
|                            |        |

| ■우 | 험 | 등급 |  | 준표 |
|----|---|----|--|----|
|----|---|----|--|----|

| (공유 및 협의) |  |
|-----------|--|
|           |  |

| E | 위험성 등급 | 위험수준    | 판단 기준   | 관리기준                                   | 허용 유무  |
|---|--------|---------|---|--|--------|
|   | 상(★★★) | 중대한 위험  | 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험     산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 | 최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시 | 허용 불가  |
|   | 중(★★)  | 일반적인 위험 | 사고 발생시 요양이 필요한 경우     사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우           | 안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험     | 조건부 허용 |
|   | 하(★)   | 경미한 위험  | ■ 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우                               | 위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험        | 허용 가능  |

| 협력회사 | 공종    | 작업날짜                    | 작성일          | 팀장  |  |
|------|-------|-------------------------|--------------|-----|--|
| 휘강건설 | 골조_철근 | 2024.01.29 ~ 2024.02.04 | 2024. 01. 22 | 고기주 |  |

| 위험요인   | 관리대책  | ■ 참석자                  |                 |
|--|---|------------------------|-----------------|
| 끊어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결<br>로인한 작업중 근로자 추락  | 1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업<br>2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨<br>트걸고리 체결하고 작업             | <b>이름</b><br>공창덕<br>문걸 | 서명<br>기 <u></u> |
| 혹한기 외부 작업시에 동상, 급성 심근경색,<br>뇌졸증 등 뇌, 심혈관계질환 발생   | 작업 전/중/후 체조 또는 스트레칭을 통해 근육 이완<br>하고 작업 중 적절한 휴식공간 제공  |                        |                 |
| 철근배근작업시 배근사이 발빠짐으로 이동간<br>에 전도   | 매쉬발판을 근로자 주요동선에 설치하여 동선확보   |                        |                 |
| 철근 양중시 유도로프 미체결로 인한 자재 히역시 주변작업자 충돌  | 1.양중시 전담신호수 배치<br>2.양중구간 內 근로자 출입을 금지   |                        |                 |
| *철근운반에 따른 중량물 취급 및 부적절한<br>작업 자세<br>(쪼그려 앉는 작업자세)<br>*철선(반생)작업시 반복적인 손목 사용<br>*철근 배근 작업시 무리하게 팔을 뻗는 자세 | 1. 1인 최대15kg미만으로 인력작업 실시(15kg이상시<br>2인1조 작업)<br>2. 작업 전/중/후 스트레칭을 통한 근육이완<br>3. 적절한 휴식시간 제공(50분작업,10분 휴식) |                        |                 |
| 자재 및 철근등 양중시 유도로프 미체결로<br>인한 자재 하역시 주변작업자 충돌   | 1.양중시 전담신호수 배치<br>2.양중구간 內 근로자 출입을 금지   |                        |                 |

■위험등급 기준표 (공유 및 협의)

| 위험성 등급 | 위험수준    | 판단 기준   | 관리기준                                   | 허용 유무  |
|--------|---------|---|--|--------|
| 상(★★★) | 중대한 위험  | 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험     산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 | 최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시 | 허용 불가  |
| 중(★★)  | 일반적인 위험 | 사고 발생시 요양이 필요한 경우     사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우           | 안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험     | 조건부 허용 |
| 하(★)   | 경미한 위험  | ■ 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우                               | 위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험        | 허용 가능  |

| 협력회사 | 공종    | 작업날짜                    | 작성일          | 팀장  |
|------|-------|-------------------------|--------------|-----|
| 휘강건설 | 골조_콘비 | 2024.01.29 ~ 2024.02.04 | 2024. 01. 23 | 손원출 |

| 위험요인  | 관리대책  | ■ 참석자 |     |
|---|---|-------|-----|
| 끊어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결                                       | 1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설  | 이름    | 서명  |
| 로인한 작업중 근로자 추락  | 설치 안전조치 확인후 작업<br>2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트   | 김 운 용 |     |
|   | 걸고리 체결하고 작업   | 박길우   | aun |
|   | 작업 전/중/후 체조 또는 스트레칭을 통해 근육 이완하  | 유양훈   | Mo  |
| 뇌졸증 등 뇌, 심혈관계질환 발생  | 고 작업 중 적절한 휴식공간 제공  | 김 학 수 | É   |
|   |   | 고 상 현 | AAR |
| 콘크리트 타설 시 한 곳에 집중 타설로 인한<br>붕괴 및 근로자 추락 위험                    | 콘크리트 타설 순서와 방법 등에 대해 교육 후 한 곳에<br>집중하여 타설 하는 것을 금하고 이어치기 작업 실시  | 이 병 순 | y h |
|   | 1.시작점 기둥 ; 고정용 가새 결속상태 확인 철저<br>2.비계 기둥하부와 하부베이스용 구조물 지지확인 철저<br>3.수직, 수평 파이프 클램프사용 및 고정 상태 확인  |       |     |
| 후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행<br>중이던 작업자를 치임 | 1. 믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진 밀림방지 쐐기를 설치 운영<br>2. 혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전장소 이동<br>3. 믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자가 발생하지<br>않도록 현장 통제 |       |     |
| 휘니샤 가동 중 회전날에 베임  | <ol> <li>해당 작업자 경력자 여부확인 및 2인 1조 작업 철저</li> <li>반입 전 장비상태 양호여부 확인 및 사용 중 이상<br/>시 작업 중단 후 보수 실시</li> </ol>                                  |       |     |

■위험등급 기준표

| (공유 및 협의) | ) |
|-----------|---|
|-----------|---|

| Ī | 위험성 등급 | 위험수준    | 판단 기준  | 관리기준                                   | 허용 유무  |
|---|--------|---------|--|--|--------|
|   | 상(★★★) | 중대한 위험  | <ul> <li>사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험</li> <li>산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우</li> </ul> | 최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당가 지정하여 중점위험관리활동 실시 | 허용 불가  |
|   | 중(★★)  | 일반적인 위험 | 사고 발생시 요양이 필요한 경우     사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우                                    | 안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험     | 조건부 허용 |
|   | 하(★)   | 경미한 위험  | ■ 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우  | 위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험        | 허용 가능  |

# 근로자 의견서 사진대지

