


위험성평가 절차 확인서

현장소장	담당	대표이사
		


현장명 : 보문 제5구역 주택재개발 정비사업 신축현장

2024 년 06 월 04 일

 


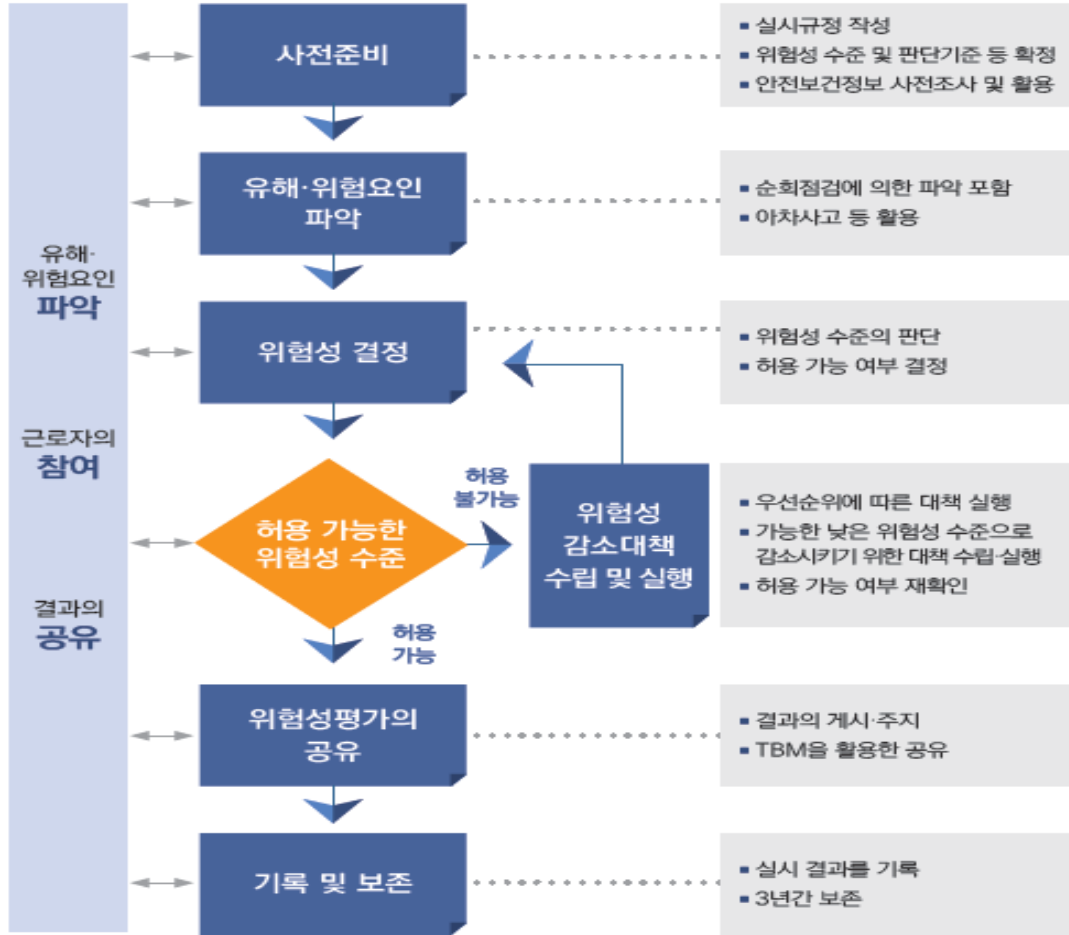


 
1. 위험성평가 절차



✓ 위험성평가 근로자 의견서

협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_직영	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	양 창 수 

위험요인	관리대책
현장 내 건설기계 작업주변 유도원 미배치 및 통제미흡으로 인한 충돌, 협착위험	1. 건설기계 작업시에는 유도원 배치관리 2. 작업반경 통제관리 철저 3. 작업반경 내에서 통제시 충돌, 협착위험이 없도록 이격하여 유도 및 운전원 시야각내에 위치관리
꿂어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2. 구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트 걸고리 체결하고 작업
함마드릴 및 그라인더 비산작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래로 인한 안구손상 위험	함마드릴 및 그라인더 비산작업시 보안경 착용후 작업 실시
활석 작업시 작업반경 미통제로 인한 낙하물 위험	활석 작업시 작업반경 구획설정 및 하부 통제조치

■ 참석자	
이름	서명
문홍필	
이원춘	
김목곤	
고성우	
김호	
최범호	
박광성	

■ 위험등급 기준표
(공유 및 협의)








위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용 유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

✓ 위험성평가 근로자 의견서

협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_형틀	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	백종기 

위험요인	관리대책
꿇어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트걸고리 체결하고 작업
1.용접/용단 중 불티 비산으로 화재(하부층, 구조물 틈새등) 2.주변/인화/가연물에 의한 화재	1.작업장 주위 소화기 비치 2.용접기 미사용시 전원 차단 3.불티비산 방지 조치, 틈새막기(불티비산 방지포등) 4.상하동시작업, 간섭작업 금지, 감시자 배치 5.인화/가연성 물질 제거, 곤란시 이격 및 불티 차폐
동근톱 사용중 회전하는 톱날에 손가락이 베일 위험	1. 동근톱사용 작업전 작동상태 확인하고 톱날에 인접하여 작업시 보조도구를 이용하여 톱날에 상해를 입지 않도록 작업한다 2. 동근톱 날접촉방지 커버 부착 및 유지상태 확인후 작업하도록 한다
거푸집 조립을 위해 망치를 이용해 작업중 튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입을 위험	1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다 2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도한다
통로가 설치되지 않은 구간에서 작업자가 안전난간 넘어가던 중 발을 헛디더 떨어짐 위험	1. 단차구간 가설계단 우선 설치 후 통행 실시 2. 지정통로 외 통행 금지
그라인더 작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래되어 안구손상 위험	그라인더 및 비산물 작업시 보안경 착용실시

■ 참석자

이름	서명
심태섭	
전범수	
김상운	
김문섭	
심원흠	
이정철	
최한국	








 
 
 

 



 
 


■ 위험등급 기준표 (공유 및 협의)

위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용 유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최중 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

✓ 위험성평가 근로자 의견서

협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_철근	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	고 기 주 


위험요인	관리대책
꿇어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1. TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2. 구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트 걸고리 체결하고 작업
철근배근작업시 배근사이 발빠짐으로 이동간에 전도	매쉬발판을 근로자 주요동선에 설치하여 동선확보
철근 양중시 유도로프 미체결로 인한 자재 하역시 주변작업자 충돌	1. 양중시 전담신호수 배치 2. 양중구간 내 근로자 출입을 금지
*철근운반에 따른 중량물 취급 및 부적절한 작업 자세 (포그려 앉는 작업자세) *철선(반생)작업시 반복적인 손목 사용 *철근 배근 작업시 무리하게 팔을 뻗는 자세	1. 1인 최대 15kg미만으로 인력작업 실시 (15kg이상시 2인 1조 작업) 2. 작업 전/중/후 스트레칭을 통한 근육이완 3. 적절한 휴식시간 제공 (50분작업, 10분 휴식)
철근배근작업시 배근사이 발빠짐으로 이동간에 전도	매쉬발판 및 합판을 근로자 주요동선에 설치하여 동선확보
바체어 전용클립 미사용 및 높이조절 불량으로 붕괴	바체어 전용클립 설치 및 높이조절 확인

■ 참석자	
이름	서명
오철준	
정해룡	
조림호	
전용기	
이소호	
루이	
웬팅빙	
반광	
하이	
트응	
조해파	
황소휘	
문걸	
장지강	
우금복	
정덕근	
정동걸	
원반두안	
히에우	
고영	

■ 위험등급 기준표 (공유 및 협의)








 


위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최중 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

✓ 위험성평가 근로자 의견서

협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_콘비	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	손원출 

위험요인	관리대책
타설 작업 시 작업자가 펌프카 붐대 하부에서 작업 및 이동 중에 붐대가 부러져서 충돌협착 위험	작업전 붐대하부나 인양중인 자재 하부에서 작업 및 이동금지 등 위험요인 전파교육 실시 및 작업구간 주변 통제
콘크리트 타설 시 한 곳에 집중 타설로 인한 붕괴 및 근로자 추락 위험	콘크리트 타설 순서와 방법 등에 대해 교육 후 한 곳에 집중하여 타설 하는 것을 금하고 이어치기 작업 실시
후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행 중이던 작업자를 치임	1. 믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진 밀림방지 썬기를 설치 운영 2. 혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전장소 이동 3. 믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자가 발생하지 않도록 현장 통제
꿰어치기 구간 및 단부에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트 걸고리 체결하고 작업

■ 참석자

이름	서명
안용호	
조석주	
노운봉	
박태일	
김영일	
김영기	
노영일	
김유식	
박상근	
방남일	

■ 위험등급 기준표 (공유 및 협의)

위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용 유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

✓ 위험성평가 근로자 의견서

 
협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_시스템	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	김종민 <i>김종민</i>

위험요인	관리대책	■ 참석자 <table border="1"> <thead> <tr> <th>이름</th> <th>서명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>송석일</td> <td><i>송석일</i></td> </tr> <tr> <td>정정호</td> <td><i>정정호</i></td> </tr> <tr> <td>최종덕</td> <td><i>최종덕</i></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	이름	서명	송석일	<i>송석일</i>	정정호	<i>정정호</i>	최종덕	<i>최종덕</i>								
이름	서명																	
송석일	<i>송석일</i>																	
정정호	<i>정정호</i>																	
최종덕	<i>최종덕</i>																	
단부 및 오픈구에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1. TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2. 구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트 걸고리 체결하고 작업																	
잭베이스 상부 수직재 설치시 전도	잭베이스 설치후 수평재를 이용하여 연결핀 견고히 하여 설치																	
수평재, 가새, 벽이음 누락 및 미설치로 붕괴	1. 통로확보를 위한 수평재 제거 시에는 사선보강을 하여 구조적인 안전성 확보 ; 도면기준으로 설치준수																	
해체순서 숙지미흡으로 붕괴	해체시는 설치 역순으로 작업순서를 정하며 작업전 충분한 TBM으로 작업계획 공유 및 작업방법 숙지하여 해체를 진행																	
작업 종료 전 정리정돈 미실시 ; 전도	1. 작업 종료 전 10분간 정리정돈 실시 2. 지정된 장소에 쓰레기 분리수거																	

■ 위험등급 기준표
(공유 및 협의)

 





위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용 유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

✓ 위험성평가 근로자 의견서

협력회사	공종	작업날짜	작성일	팀장
휘강건설	골조_해체정리	2024.06.10 ~ 2024.06.16	2024. 06. 04	이 용 식 

위험요인	관리대책
단부 및 오픈구에서 안전고리 미체결로 인한 작업중 근로자 추락	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 설치 안전조치 확인후 작업 2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 작업자 안전벨트 걸고리 체결하고 작업
거푸집 해체를 위해 망치를 이용해 작업중 튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입을 위험	1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다 2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도한다
작업 종료 전 정리정돈 미실시 ; 전도	1. 작업 종료 전 10분간 정리정돈 실시 2. 지정된 장소에 쓰레기 분리수거

■ 참석자

이름	서명
김성학	
최운봉	
채성국	
최철수	
양효용	
허성춘	

■ 위험등급 기준표 (공유 및 협의)

위험성 등급	위험수준	판단 기준	관리기준	허용 유무
상(★★★)	중대한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 사망 또는 장애가 남을수 있는 위험 산업안전보건법상 법규 준수가 어려운 경우 	최종 위험성평가 등록부에 작성후 담당자 지정하여 중점위험관리활동 실시	허용 불가
중(★★)	일반적인 위험	<ul style="list-style-type: none"> 사고 발생시 요양이 필요한 경우 사고사례 및 아차사고 사례가 있는 경우 	안전시설 설치, 관리감독자 배치 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 허용
하(★)	경미한 위험	<ul style="list-style-type: none"> 경미한 부상 또는 질병이 예상되는 경우 	위험표지부착, 개인보호구 착용 등 일상관리가 필요한 위험	허용 가능

근로자 의견서 사진대지



상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 부문 제5구역주택재개발정비사업
 협력회사 (주)휘강건설
 회차 2024년06월 2회차
 관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

현장총괄소장	안전공구장	공사공구장	보건관리자	현장소장	직영반장
					
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-05	2024-06-04	2024-06-04	2024-06-04

협력회사 회의 및 검토 내용

- *공종별 TBM시 상시위험성평가를 기반으로 위험성평가 전파를 실시
- 상등급 점검사항은 필히 작업구간을 확인
- 단위작업별 유해위험요인 및 안전대책을 전파
- 최근 재해사례 및 조치점검사항 전파

현대산업개발 검토의견

회의 참석자

협력사소장 : 정용현 (서명) 공사팀장 : 이정현 (서명) 안전관리자: 박성훈 (서명)
 근로자(팀장): 양창수 (서명) 근로자(팀장): 고기주 (서명)
 근로자(팀장): 백종기 (서명) 근로자(팀장): 손원출 (서명)

사진대지



※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서, 주간공정표

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
1	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	단부 및 오픈구 작업시	단부 및 오픈구에서 안전고리 미체결로인한 작업중 근로자 추락	떨어짐	상	1.TBM시 안전보호구 착용상태 확인 및 안전대걸이시설 조치 확인후 작업투입 2.구조물 상부 또는 단부구간 작업시 안전벨트고리 체결후 작업실시 3.안전대 부착설비 시공 불가시 안전블럭 활용하여 고리체결후 작업실시관리 4.1500이상 말비계 사용시 최하사점을 고려한 가슴높이 이상 체결관리 ; 말비계 난간이 아닌 구조물 체결관리	박성훈	강민수	06/10~06/16
2	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내(자재 인양구, 타설 구간, 자재적치구간 등)	현장 내 건설기계(이동식 크레인, 지게차, 펌프카, 믹스트럭 등) 작업시	현장 내 건설기계 작업주변 유도원 미배치 및 통제미흡으로 인한 충돌, 협착위험	부딪힘	상	1. 건설기계 작업시에는 유도원 배치관리 2. 작업반경 구획설정 및 통제관리 철저 3. 작업반경 내에서 통제시 충돌,협착위험이 없도록 장비와 이격 유도하며, 운전원 시야각내에서 통제관리 *지하층 지게차 작업시 시감응 카메라 설치실시	박성훈	강민수	06/10~06/16
3	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	지게차 자재 하역 및 운반 작업시	A.지게차 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지경되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C.자재 하역 및 운반작업시 후방사각지대에서 접근하는 근로자를 발견하지 못하고 부딪히는 위험.	부딪힘	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.-지게차 차량동선파악 및 사각지대가 발생하지 않도록 사전 현장확인 -하역운반기계 작업시에는 반드시 사각지대에 신호수 배치하여 운영관리 *지하층 지게차 작업시 시감응 카메라 설치실시	박성훈	강민수	06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
4	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간	1.용접/용단 중 불티 비산으로 화재(하부층, 구조물 등재등) 2.주변/인화/가연물에 의한 화재	화재	중	1.작업장 주위 소화기 비치 2.용접기 미사용시 전원 차단 3.불티비산 방지 조치, 틈새막기(불티비산 방지포등) 4.상하동시작업, 간섭작업 금지, 감시자 배치 5.인화/가연성 물질 제거, 곤란시 이격 및 불티 차폐	이정현		06/10~06/16
5	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	철근배근 및 형틀, 콘크리트비계, 시스템비계작업 시	*철근운반 및 거푸집등 골조자재에 따른 중량물 취급 및 부적절한 작업 자세 (쪼그려 앉는 작업자세) *철선(반생)작업시 반복적인 손목 사용 *철근 배근 및 형틀, 비계 작업시 무리하게 팔을 뻗는 자세	근골격계질환	중	1. 1인 최대15kg미만으로 인력작업 실시 (15kg이상시 2인1조 작업) 2. 작업 전/중/후 스트레칭을 통한 근육이완 3. 적절한 휴식시간 제공(50분작업,10분휴식)	박성훈		06/10~06/16
6	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	형틀 작업위한 동근톱 사용 시	동근톱 사용중 회전하는 톱날에 손가락이 베일 위험	절단 · 베임	중	1. 동근톱사용 작업전 작동상태 확인하고 톱날에 인접하여 작업시 보조도구를 이용하여 톱날에 상해를 입지 않도록 작업한다 2. 동근톱 날접촉방지 커버 부착 및 유지상태 확인후 작업하도록 한다 3. 손 말림예방을 위해 면장갑 착용금지관리	이정현		06/10~06/16
7	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간	라스망 작업전 철근 용접 및 기동구간 용단시 개인보호구 미착용으로 감전	전기접촉	중	보안면, 용접장갑등 안전방호구 착용실시	이정현		06/10~06/16
8	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	형틀 작업위한 망치작업 시	거푸집 조립을 위해 망치를 이용해 작업중 튀어오른 핀이나 못등 파편에 눈에 상해를 입을 위험	맞음	중	1. 망치를 이용한 작업이나 비산물이 발생하는 작업 진행시 보안경 안면보호구등을 착용하고 작업 한다 2. 지속적인 교육을 통해 작업시 개인보호구 착용을 생활화 할 수 있도록 관리 지도 한다	이정현		06/10~06/16
9	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	철근배근시(2분기 NEAR MISS)	철근배근작업시 배근사이 발빠짐으로 이동간에 전도	넘어짐	중	매쉬발판 및 합판을 근로자 주요동선에 설치하여 동선확보	고기주		06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
10	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	이동식크레인 셋팅시	A.이동식크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C.아웃트리거 완전확장 미시행 및 전용받침 미사용으로 전도	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.지반상태 및 아웃트리거 완전확장, 전용받침 설치후 작업실시	박성훈	강민수	06/10~06/16
11	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	이동식크레인 인양작업시	A.이동식크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B.작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C.이동식크레인 인양작업시 로프파단으로 낙하 D.자재 및 철근등 양중시 유도로프 미체결로 인한 자재 하역시 주변작업자 충돌 E.자재인양시 샤클방향 뒤틀림으로 인한 풀림으로 인양자재 낙하	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.슬링벨트 수시점검 및 작업시작 전 슬링 및 달기기구 점검 D.양중시 전담신호수 배치 및 양중구간 내 근로자 출입을 금지 E.자재인양시 샤클방향 올바른 방향인지 확인후 양중실시	박성훈	강민수	06/10~06/16
12	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	단부 및 오픈구 안전난간 설치,해체시	단부 및 오픈구 안전난간 설치,해체시 고소작업에 투입하여 경험미숙에 의한 추락되는 위험.	떨어짐	중	1. 비계 설치, 해체작업을 시행할 수 있는 자격(적격성)의 사전 규정 및 준수 2. 고소작업 투입 미 적격자에 대한 작업투입 금지 규정 3. 비계 설치, 해체작업 투입자에 대한 추락안전 지상 훈련 실시	손원출		06/10~06/16
13	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	타설구간	타설후 할석작업시(1분기 NEAR MISS)	함마드릴 작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래로 인한 안구손상 위험	맞음	중	함마드릴 및 비산작업시 보안경 착용후 작업실시	박성훈	강민수	06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
14	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101층 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	핸드 그라인더 작업시(1분기 NEAR MISS)	그라인더 작업시 보안경 미착용으로 비산물 비래되어 안구손상 위험	맞음	중	그라인더 및 비산물 작업시 보안경 착용 실시	박성훈		06/10~06/16
15	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	타설구간	타설후 할석작업시(1분기 NEAR MISS)	할석 작업시 작업반경 미통제로 인한 낙하물 위험	맞음	중	할석 작업시 작업반경 구획설정 및 하부 통제 조치	박성훈		06/10~06/16
16	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101층 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	고소작업대(T/L) 사용(24년1분기 HDC재해사례)	고소작업대에서 정면하차로 인한 하차 중 발을 헛디뎠 떨어짐	떨어짐	중	1. 고소작업대 하강시 후방으로 하차 2. 고소작업대 발판 끝 미끄럼 방지조치	이정현		06/10~06/16
17	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101층 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	수평목 설치(24년1분기 HDC재해사례)	수평목 못 고정시 보안경 및 보안경 미착용으로 인한 못이 날아와 맞음	맞음	중	1. 보안경 지급 및 착용 2. 수평목 작업시 타카 사용	이정현		06/10~06/16
18	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101층 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	합벽지지대 앵카 너트 조립 및 아웃트리거 설치	합벽지지대 매립앵카 설치시 용접불량으로 전도,충돌(타설시 측압으로 인한 등)	넘어짐	중	합벽지지대 매립앵카 설치시 용접관리 철저	이정현	강민수	06/10~06/16
19	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	각 자재인양구	이동식크레인으로 장대철근 비대칭 양중작업시(2분기 NEAR MISS)	A. 이동식크레인 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에 대한 위험발생 B. 작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C. 철근자재 기울임 과다로 인한 낙하 및 미끌림 방지 미실시로 인한 낙하	부딪힘	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C. 철근자재 기울임 양중시에는 기울임 과다 되지 않도록 TBM 일일교육 및 라운드슬링벨트 두번이상 꼬임으로 인한 미끌림 방지철저관리 ; 2차 안전조치로 라쳇버클을 활용한 철근다발 2중묶음처리관리(1차 슬링벨트, 2차 라쳇버클묶음처리)	고기주	강민수	06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
20	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	단부구간 협소지역 이동 및 작업시	-단부구간 내 협소지역 이동시 미승인 사다리 및 비규격품 발판대용 작업 및 승하강으로 추락위험 -단부구간 내 협소지역 작업시 고리체결 미흡으로 추락위험	떨어짐	중	-단부구간 내 협소지역 이동시에는 사전 승인 된 사다리 사용(아웃트리거 설치) -부착형 안전난간 설치시 이동불가구간 발생시 사전 안전팀 승인하여 일자형 사다리 임시사용 관리철저 -단부간 내 협소지역 작업시 안전대부착설비 시공불가시 안전블럭 활용하여 고리체결 후 작업실시관리	박성훈	강민수	06/10~06/16
21	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F(합벽, 기동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	라스망 사전작업 및 용접 필요구간(2분기 NEAR MISS)	용접작업시 전격방지장치 미활성화로 인한 감전, 화재위험	전기접촉	중	용접작업시 전격방지장치 활성화 관리	이정현	강민수	06/10~06/16
22	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	각 집수정	집수정 주변 작업시(2분기 NEAR MISS)	집수정 주변 작업으로 인한 개구부덮개 밟고 작업시 추락위험	떨어짐	중	집수정 주변 작업시 개구부덮개 위 자재 및 밟고 이동금지관리	박성훈	강민수	06/10~06/16
23	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	혹서기 건강관리(기온이상)	기온 이상승으로 인한 외부 작업시 고열에 의한 열사병, 열경련 등 건강장애 발생	기타	중	1. 갈증이 날때 물을 자주 마시고 물과 식염 작업장에 비치하고 휴식을 자주 취할 것 2. 안전모 그늘이 착용 및 선크림, 선글라스 등을 사용해 자외선 노출 최소화하고 그늘진 곳에서 자주 휴식 취할 것	박성훈		06/10~06/16
24	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	박리제 등 화학물질 사용 작업시	박리제 등 화학물질 사용 중 음용사고 발생	기타	중	1. 박리제 등 소분시 지정소분용기 사용(페트병, 양동이 등 사용금지) 2. 경고표지판 부착하여 음용사고 예방(부동액 음용안전사고 예방등) 3. 무색, 무취 화학물질 사용 자제(색소첨가 후 사용)	박성훈		06/10~06/16
25	건축	철근콘크리트공사	거푸집동바리공사	현장 내	현장 내 용접작업시	용접 작업시 흠, 산화철 등 비산물질에 의한 호흡기질환 발생	기타	중	1. 보안면, 방진마스크 착용, 비산방지포 설치 2. 옥외작업시 바람을 등져서 호흡기 반대 방향으로 작업하여 노출을 최소화	박성훈		06/10~06/16
26	건축	철근콘크리트공사	철근공사	101동 기초 및 B2F / 102동 B2F / 주차장 1,2구간 B2F / 4구간 기초	철근 절곡가공(절곡기)	작업자의 수급 불안정으로 인해 일용직 작업자의 짧은 교육 시행 후 절곡기작업 지시. 조작 미숙에 의한 실수로 절곡기 사이에 손 말려들 어감	말림	중	1. 유해위험기구 사용자의 격격성은 작업 계획서에 명시하고, 격격자의 작업수행 금지 2. 유해위험기구 사용자의 격격성 기준 수립	고기주		06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
27	건축	철근콘크리트공사	철근공사	기초구간	바체어 버팀가새 설치 및 수평연결재 설치시	전용클립 미사용 및 높이조절 불량으로 붕괴	무너짐	중	바체어 전용클립 설치 및 높이조절 확인	고기주	강민수	06/10~06/16
28	건축	철근콘크리트공사	철근공사	기초구간	바체어 상부철근 거치 'c'형강 설치작업시	바체어 상부철근 거치 'c'형강 운반후 작업방법불량으로 협착	깔림	중	'c'형강 운반 후 고정작업시 협착위험이 없도록 사전 작업방법 숙지 및 재해사례공유	고기주	강민수	06/10~06/16
29	건축	철근콘크리트공사	철근공사	101동 기초 / 102동 B2F(합벽, 기둥포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	벽체 철근 배근(24년1분기 HDC재해사례)	말비계 하강시 담단에서 발을 헛디뎈 넘어짐	넘어짐	중	1. 말비계 하강시 발판을 잡고 후방을 주시하며 하강 2. 미준수 근로자 적발시 2out 제도 적용'	고기주		06/10~06/16
30	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	101동 기초 / 주차장 B2F 합벽 / 4구간 기초	펌프카의 배관 연장 작업시	A. 펌프카 작업시 안전작업계획서 미수립되어 안정적인 운영에대한 위험발생 B. 작업지휘자 미지정되어 지휘, 감독의 운영에 대한 위험발생 C. 펌프카의 배관 연장 작업 시 타설부 끝단 배관 연결부의 이탈방지 조치 미실시 및 체결상태 불량으로 인한 연결부 탈락 및 하부로 낙하	맞음	중	A.-산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조~39조, 별표4의 구분 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성한다. -작업계획서와 시공이 일치하는지 확인한다. B.-작업지휘자는 작업방법과 절차를 근로자에게 전파/교육한다. -작업지휘자는 작업계획서에 따라 작업을 지휘한다. C.-이탈방지 안전핀의 이중 체결 조치 -압력을 받거나, 공중에 매다는 모든 자재, 부재는 이탈방지 안전핀의 이중 체결 조치 -작업 전 TBM 또는 작업팀 교육 시 해당 위험에 대한 위험성평가 교육 *펌프카 자바라 연장후 양중시 펌프카의 양중능력 이상 되지않도록 관리 및 별도 양중작업 실시	손원출	강민수	06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
31	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	101동 기초 / 주차장 B2F 합벽 / 4구간 기초	펌프카 타설작업시	A.콘크리트 타설 시 한 곳에 집중 타설로 인한 붕괴 및 근로자 추락 위험 B.후진으로 펌프카까지 진입한 믹서트럭의 브레이크가 해제되어 펌프카 운전 보조작업 진행 중이던 작업자를 충돌위험 C.타설 작업 시 작업자가 펌프카 붐대 하부에서 작업 및 이동 중에 붐대가 부러져서 충돌협착 위험	무너짐	중	A.콘크리트 타설 순서와 방법 등에 대해 교육 후 한 곳에 집중하여 타설 하는 것을 금하고 이어치기 작업 실시 B.-믹서트럭 후진 한계점을 지정하고 후진 구간 스톱퍼 설치 운영 -혼잡한 장비 주변 작업자는 식별되는 안전조끼를 착용해야하며, 장비진입 시 안전장소 이동 -믹서트럭 후진 장소에 머무르는 작업자가 발생하지 않도록 현장 통제 C.작업전 붐대하부나 인양중인 자재 하부에서 작업 및 이동금지 등 위험요인 전파교육 실시 및 작업구간 주변 통제	손원출	강민수	06/10~06/16
32	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	지상 자재적치구간	지게차 사용(24년1분기 HDC재해사례)	지게차 사용 톤마대 양중시 톤마대 고리 걸침 길이 부족으로 인하여 톤마대가 떨어져 맞음	맞음	중	1. 톤마대 양중시 지게차 포크 이탈방지핀 설치 2. 작업반경 내 접근금지 조치	손원출		06/10~06/16
33	건축	철근콘크리트공사	견출/할석공사	타설구간	벽체 철선 제거(24년1분기 HDC재해사례)	벽체 철선 제거를 위한 말비계 설치시 바닥 상태 불량으로 인하여 작업 중 말비계에서 떨어짐	떨어짐	중	1. 작업 전 말비계 설치위치 하부 바닥 상태 확인 2. 말비계 끝단 작업 금지	박성훈		06/10~06/16
34	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치해체	101동 E/V 및 102동 B2F	시스템비계 및 동바리 수직, 수평재 설치해체시	지반 침하 ; 전도,좌굴	넘어짐	중	-지반 침하 우려가 예상되는 부위는 다짐, 깔목 등 설치 -하부 벽이음설치 확인(벽이음 설치불가시 안전팀협의후 대응설치관리) * 시스템비계 해체시에는 설치역순으로 해체 및 주변정리정돈	박성훈	강민수	06/10~06/16
35	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치해체	101동 E/V 및 102동 B2F	시스템지하층 외벽 시스템 비계 설치시(24년1분기 HDC재해사례)	시스템지하층 외벽 시스템 비계 설치시 통로 미확보로 이음철근을 밟고 넘어가는 중 수평근이 빠져 절림비계 수직, 수평재 설치시	맞음	중	1. 비계 설치 구간 통로 확보 2. 통로 확보 구간 철근 위치시 절림방지조치 실시	박성훈	강민수	06/10~06/16
36	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치해체	101동 E/V 및 102동 B2F	시스템비계 및 동바리 수직, 수평재 설치해체시	작업발판 고정 불량 ; 추락, 자재물 낙하	맞음	중	-작업구간 하부 통제 ; 통제라인 구획 -폭40cm이상, 틈새3cm이하, 2지점 이상의 지지물에 연결 * 시스템비계 해체시에는 설치역순으로 해체 및 주변정리정돈	박성훈	강민수	06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
37	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	101동 E/V 및 102동 B2F	시스템비계 및 동바리 수 직, 수평재 설치시	잭베이스 상부 수직재 설치시 전도	넘어짐	중	잭베이스 설치후 수평재를 이용하여 연결 핀 견고히 하여 설치	박성훈	강민수	06/10~06/16
38	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	101동 및 102동 B2F	시스템동바리 작업시	수평재, 가새, 연결핀 미설치 및 U헤드와 멩애 재 위치 부적절로 타설시 붕괴	무너짐	중	-타설 전 통행을 위해 해체 되었던 수평재 재설치 -구조검토서에 의한 가새 설치 -수직재의 연결핀 체결 -U헤드 중심에 멩애재 수직 설치	박성훈	강민수	06/10~06/16
39	원·하청 직영/가설	비계공사	비계 설치 해체	101동 B2F 및 102동 B2F	시스템동바리 작업시	작업발판, 안전방망 설치 전 상부작업으로 추 락	떨어짐	중	-작업발판, 안전방망 설치 종료 후 상부작 업 진행 -그네식 안전벨트 착용 및 거치 -5m이상 동바리 설치시 작업발판 설치	박성훈	강민수	06/10~06/16
40	건축	철근콘크 리트공사	거푸집동 바리공사	101동 기초 및 B2F / 102 동 B2F(합벽, 가동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	목재 및 철근 절단 및 가 공	계획되지 않은 보관장소 설정과 정리정돈 미실 시로 인해 근로자가 걸리는 위험.	넘어짐	하	1. 적재 장소 구획정리 및 불필요 자재 등 의 정리정돈, 보행통로 확보 2. 적재 지정장소에 대한 관리자 점검	박성훈		06/10~06/16
41	건축	철근콘크 리트공사	거푸집동 바리공사	101동 기초 및 B2F / 102 동 B2F(합벽, 가동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	말비계 작업시	승강 이동시 비승인사다리 및 말비계로 전도위 험	넘어짐	하	승인된 사다리 및 말비계 사용(必)(HDC안 전기준 적합) -단부 낙상경보기 설치, 안전대걸이시설 등 불량시 교체	박성훈	강민수	06/10~06/16
42	건축	철근콘크 리트공사	거푸집동 바리공사	현장 내 자재 적치구간	야적장 이동(24년1분기 HDC재해사례)	야적장 통로 미확보로 근로자 넘어짐	넘어짐	하	1. 야적장 내 통로 확보 2. 미사용 자재 반출	박성훈		06/10~06/16
43	건축	철근콘크 리트공사	거푸집동 바리공사	102동 B2F	거푸집 동바리 해체(24년 1분기 HDC재해사례)	거푸집 해체 구간 내 작업공간 확보 미흡으로 인한 이동 중 넘어짐	넘어짐	하	협소구간 작업시 작업공간 확보	박성훈		06/10~06/16
44	건축	철근콘크 리트공사	철근공사	101동 기초 및 B2F / 102 동 B2F(합벽, 가동포함) / 4,5구간 기초 및 B2F	철근절단가공(절단기)	이동형 철근 절단기를 안전 확보되지 않은 장 소에서 절단 작업하다 이상 절단현상으로 인근 작업자 타격	맞음	하	1. 절단기 사용 철근공의 사전 교육 시행(절 단작업 장소 준수사항, 절단기 점검 등) 2. 작업전 작업구간 및 반경 확인후 작업실 시	고기주		06/10~06/16

상시 위험성평가 회의록(협력업체)

현장 보문 제5구역주택재개발정비사업

관리기간 2024년06월10일~2024년06월16일

NO	공종분류			작업위치	작업내용	유해 위험 요인	위험분류	위험성 결정 (상,중,하)	감소 대책	작업지휘자 (협력회사)	점검자 (당사)	작업 기간
	대	중	소									
45	건축	철근콘크리트공사	콘크리트 타설공사	101동 기초 / 주차장 B2F 합벽 / 4구간 기초	콘크리트 타설(24년1분기 HDC재해사례)	콘크리트 타설시 이동 중 바닥 전선에 걸려 넘어짐	넘어짐	하	1. 바닥 전선 지면이격 실시 또는 전선보호 덮개 설치 2. 필요시 전선 상부 배관 거치	손원출		06/10~06/16

※ 첨부 : 팀별 근로자 의견서(원본 협력사 보관, 사본 첨부), 회의 사진 대지, 참석자가 많을 경우 명단 별첨, 주간공정표

※ 본 결재본은 현대산업개발, 협력사 각각 보관하며, 작성 엑셀파일은 현대산업개발 안전관리자에게 전달

사 진 대 지

 




 











 
 


사 진 설 명	위험성평가 전파교육	일 자	24.06.06
---------	------------	-----	----------

참석자 명단

현장명 :

 














2024년 6월 6일

번호	직책	성명	서명	번호	직책	성명	서명
1	의석	손리호		21			
2	"	조석국		22			
3	"	노은봉		23			
4	행동	전남석		24			
5	재영	문홍필		25			
6	"	김복근		26			
7	철근	정영철		27			
8	직영	대영미		28			
9		이영희		29			
10	행동	심태영		30			
11	"	이정현		31			
12	직영	최범호		32			
13	직영	김호		33			
14	대책	이홍우		34			
15	철근	노		35			
16	철근	노		36			
17	행동	이영민		37			
18	"	이영민		38			
19		이영민		39			
20				40			

참석자 명단

현장명 :

2024년 6월 6일

번호	직책	성명	서명	번호	직책	성명	서명
1	해체	정준식		21			
2	"	강채은		22			
3	"	박승민		23			
4	:"	김재철		24			
5	:"	우유욱		25			
6	평판	심원훈		26			
7	원수	이소은		27			
8	"	성덕근		28			
9		오현준		29			
10		조봉환		30			
11		고기주		31			
12		김군남		32			
13		정재훈		33			
14		한광의		34			
15		장동걸		35			
16		문걸		36			
17		정영철		37			
18		황소희		38			
19				39			
20				40			

교육자 명단

현장명 : 보문 센트럴 아이파크

2024 년 6월 6 일

NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명	NO.	업 체 명	직종	성 명	서 명
1		권근	권근	권근	21				
2		11	탕방	B/W	22				
3		11	하이	양희	23				
4			주이	주이	24				
5			반탕	반탕	25				
6			샬광	샬광	26				
7			트영	트영	27				
8			원자당	원자당	28				
9			수안	수안	29				
10			그영	그영	30				
11			원택공	원택공	31				
12			리에우	리에우	32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				